



Termografirapport

Sted / adresse:

Farum Hovedgade 82A-H og 80C+D - 3520 Farum

Ansvarlig / rekvirent:

Ishøy & Madsen A/S Rådg. Ing., Roskildevej 12A - 3400 Hillerød

Afd. ØST: Hejrevang 26
Afd. VEST: Holmedal 61

3450 Allerød
8660 Skanderborg

Tlf.: 47 72 06 00
Tlf.: 75 78 26 55

www.deltaprosal.dk
email: info@deltaprosal.dk

Farum Hovedgade 82A-H og 80C+D

3520 Farum

22.02.2011

Termografirekvirent / ansvarlig : Ishøj & Madsen A/S Rådg. Ing.

Antal udarbejdede rapporter : 45
Tilstandsrapportnr. : T1 – T45
Termografirapport nr. : 280211_byg.

Anvendt termografiudstyr : FLIR ThermaCAM P660
Termografioperatør : Peter Grønnegaard Nielsen
Termografirapport udarbejdet af : Peter Grønnegaard Nielsen

Termograferingen blev udført under følgende forhold:

Inde temperatur: ca. 22,4°C
Ude temperatur: -5°C
Vind: Let vind
Refl. temp. -3°C
Blowerdoor monteret i dør: Nej

Ved inspektion af bygningsdelene blev følgende fremgangsmåde anvendt:

1. Scanning af bygning ved panorering hen over de respektive flader. Temperaturforskelle afsløres umiddelbart i kameraets søger, som en ændring i billedets farver.
2. Digital fotografering af samme bygningsdel.
3. Rapporten indeholder pilemarkering af unormaliteter, samt tekst hertil de steder hvor det skønnes nødvendigt.

Sammenfatning af de mest generelle observationer:

- Generelt virker facaden uens isolerende, og det skyldes formentlig at den øverste del er eftersikret med isolering – og nederste del står med oprindelig isolering.
- Der ses forhøjet varmeudslip ved etageadskillelsen af beton, der kan virke som kuldebro. Kan også skyldes dårlig tætning mellem den og vinduespartiernes top.
- Gavlene bør efterisoleres med ny udvendig facadeisolering, da der ses synlige kuldebroer og dårlig isoleringsevne. Indvendigt kan der opstå meget dårlig indeklima i lejlighed.
- Der slipper meget varme ud fra gasbeton væg på altandel, især ved samling til terrassedør.
- Vinduer er generelt i fin stand, og udskiftet for ca. 12 år siden. Dog syntes flere at vinduerne ikke lukkede hårdt nok til, og vinduerne i lejlighed nr. 82G st.th. har taget skade, hvor fugtophobning har skadet træet.

Rapportens kommentarer og sammenfatning bygger kun på en fortolkning af termogrammerne.

Inspektionen er udført uden fysiske indgreb og efter DS-standard SBC 13187.

Med venlig hilsen
Delta-Prosas ApS


Peter Grønnegaard Nielsen



Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbillednr.:

T1




Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**

Lokalitet: **Nr. 82A-B**

Bygningsdel: **Gavl/facade set fra
indkørsel, mod A**

Termografi

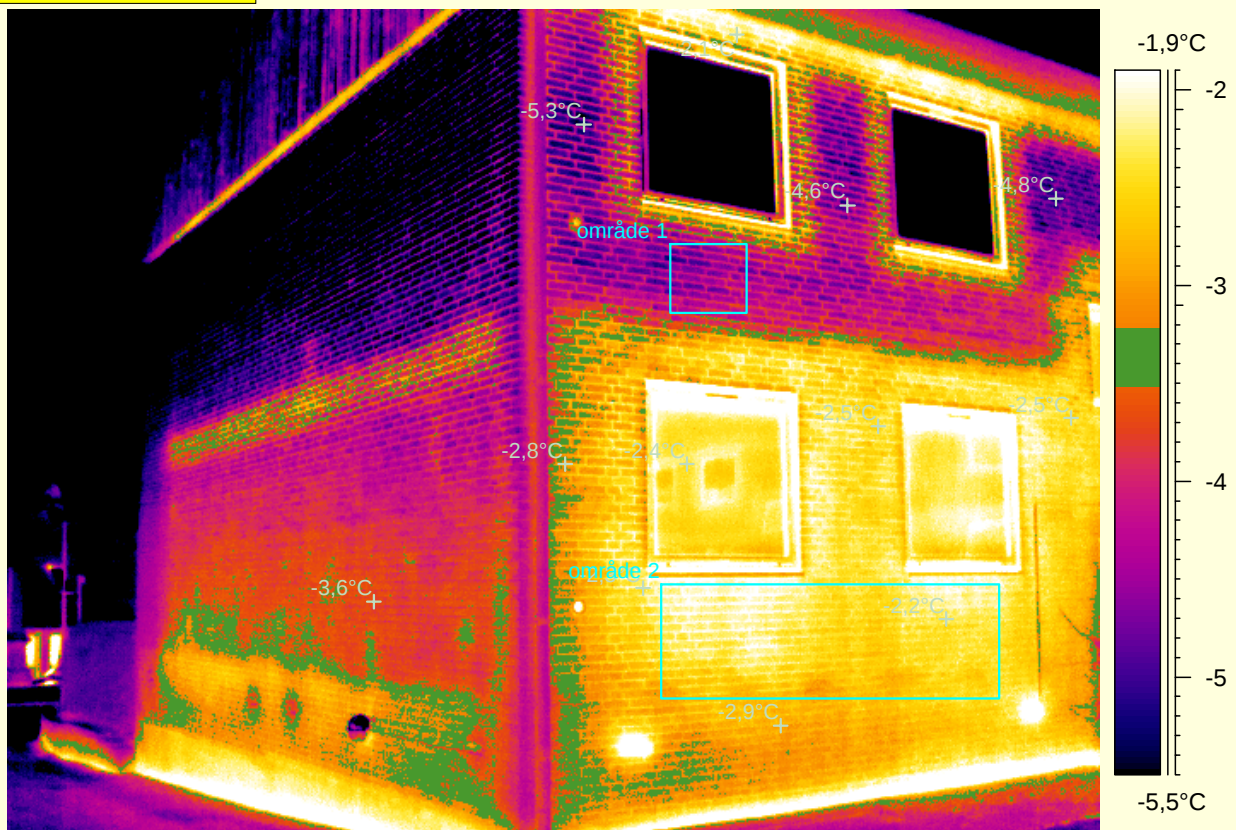

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-5,2°C	-3,4°C	-4,3°C
Område 2	-3,2°C	-1,6°C	-2,4°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbillednr.:

T2




Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**

Lokalitet: **Nr. 82A-B**

Bygningsdel: **Facade mod vej, mod A**

Termografi

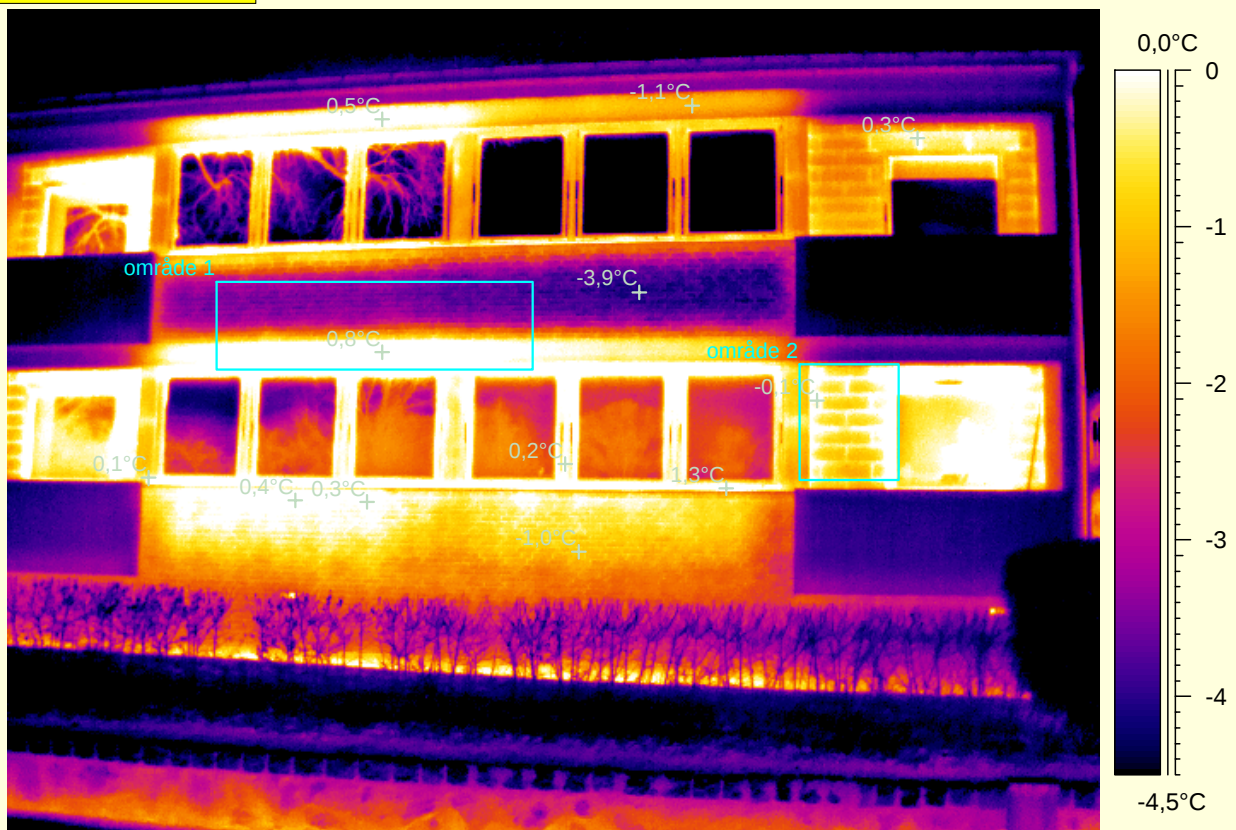

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-4,2°C	1,7°C	-1,7°C
Område 2	-2,3°C	3,6°C	-0,2°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbilledenr.:

T3




Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**

Lokalitet: **Nr. 82A-B**

Bygningsdel: **Facade mod vej, mod B**

Termografi

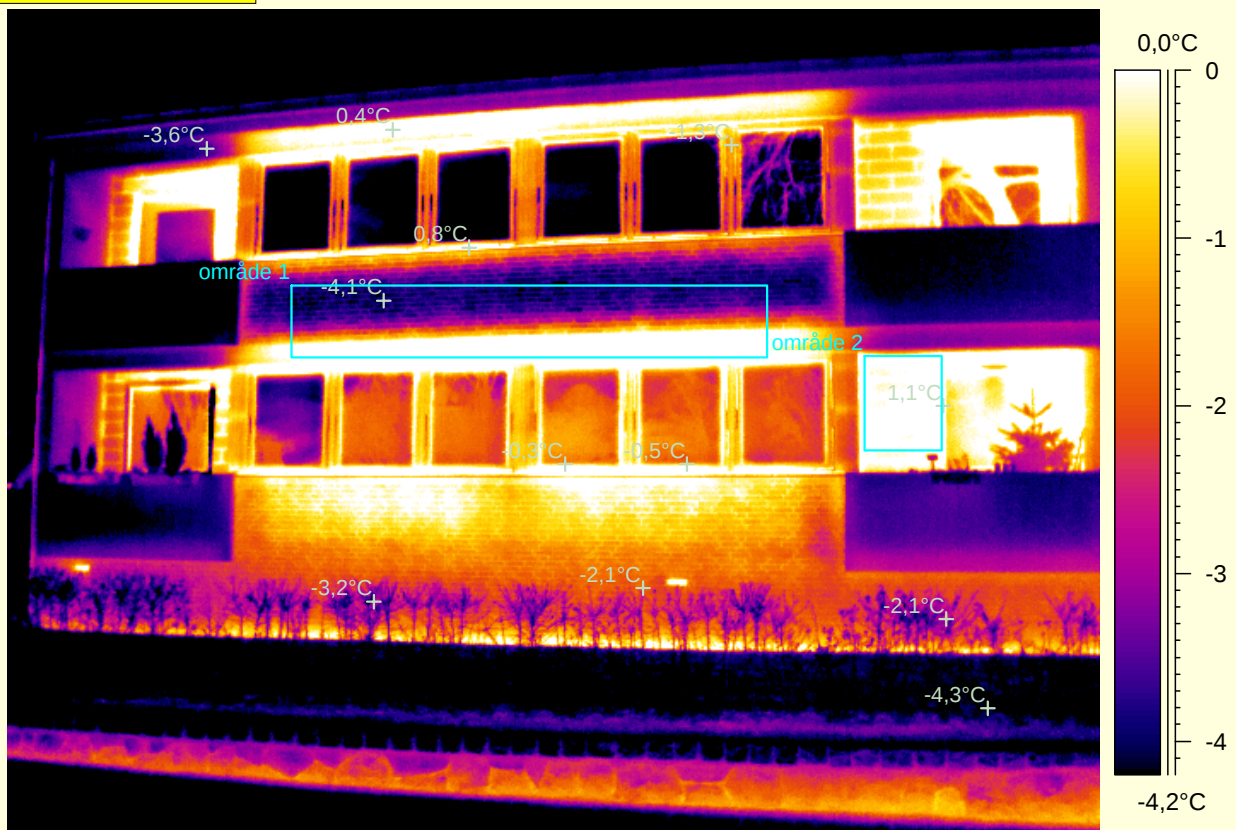

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-4,4°C	2,0°C	-1,9°C
Område 2	-0,3°C	3,7°C	0,5°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbillednr.:

T4



Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**


Lokalitet:

Nr. 82A-B

Bygningsdel:

Gavl mod B

Termografi

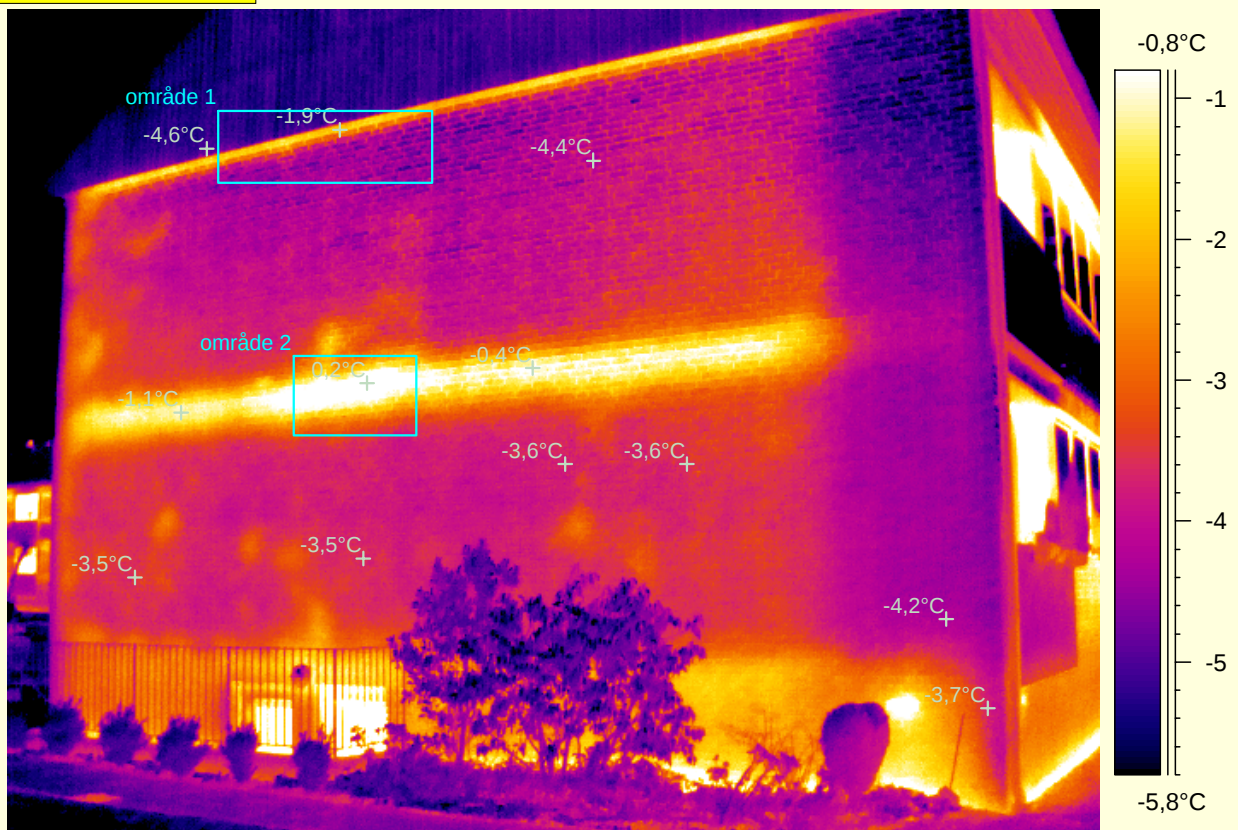

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-5,7°C	-1,2°C	-4,1°C
Område 2	-3,9°C	0,9°C	-1,7°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbilledenr.:

T5




Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**

Lokalitet: **Nr. 82A-B**

Bygningsdel: **Facade set fra P-plads, mod
B**

Termografi

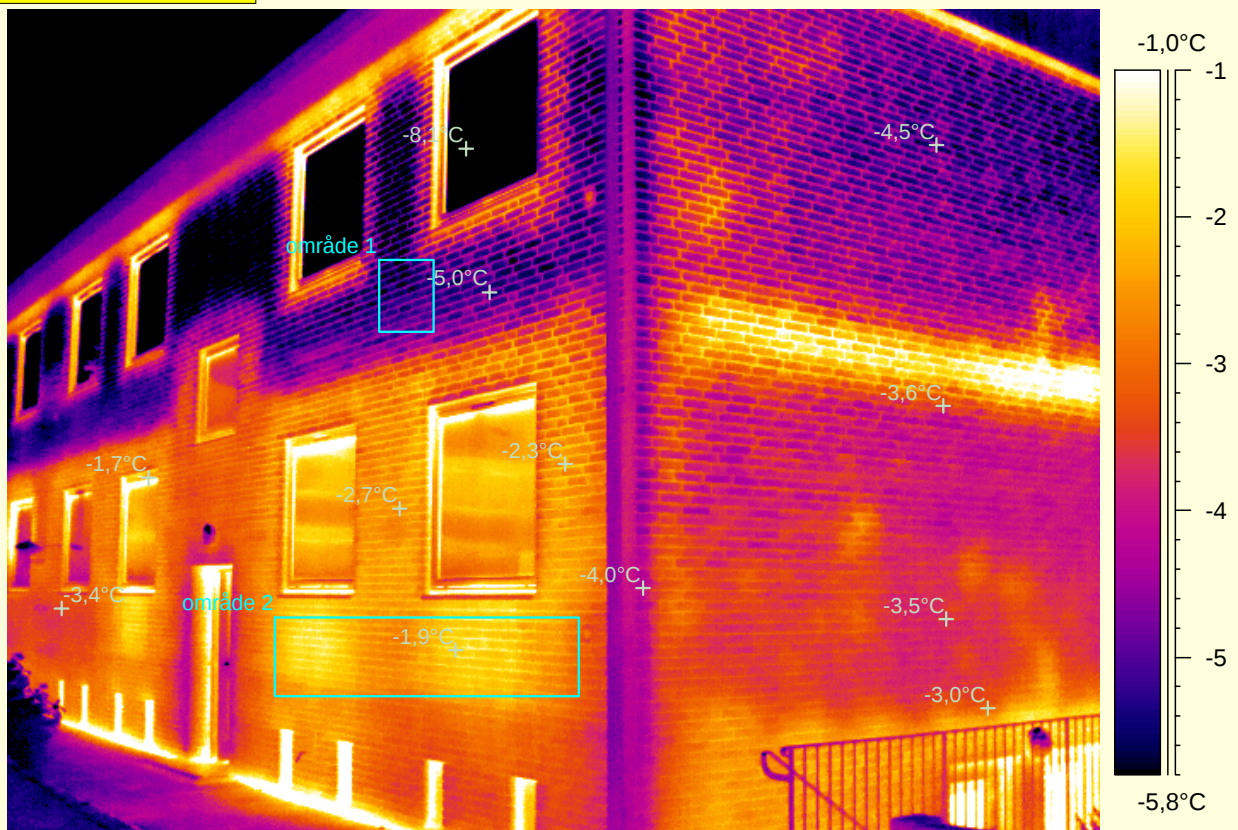

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-6,2°C	-4,0°C	-5,1°C
Område 2	-3,2°C	-1,1°C	-2,2°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbillednr.:

T6



Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**

Lokalitet: **Nr. 82A-B**

Bygningsdel: **Facade set fra P-plads, mod
A**

Termografi



Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-2,6°C	-1,3°C	-1,9°C
Område 2	-4,2°C	5,0°C	-1,2°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbillednr.:

T7



Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**


Lokalitet:

Nr. 82C-D

Bygningsdel:

Gavl mod C

Termografi

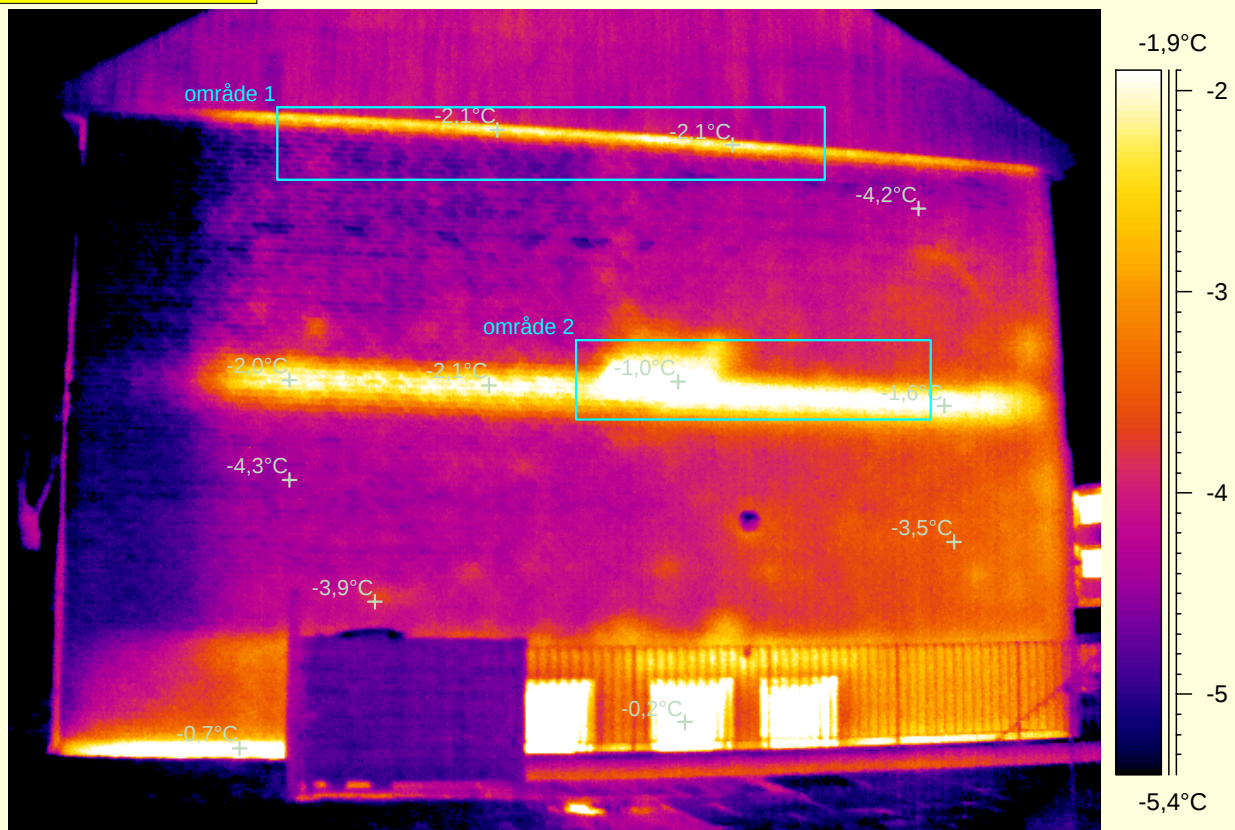

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-5,1°C	-1,7°C	-4,0°C
Område 2	-4,4°C	-0,9°C	-2,6°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbilledenr.:

T8




Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**

Lokalitet: **Nr. 82C-D**

Bygningsdel: **Facade set fra have, mod C**

Termografi

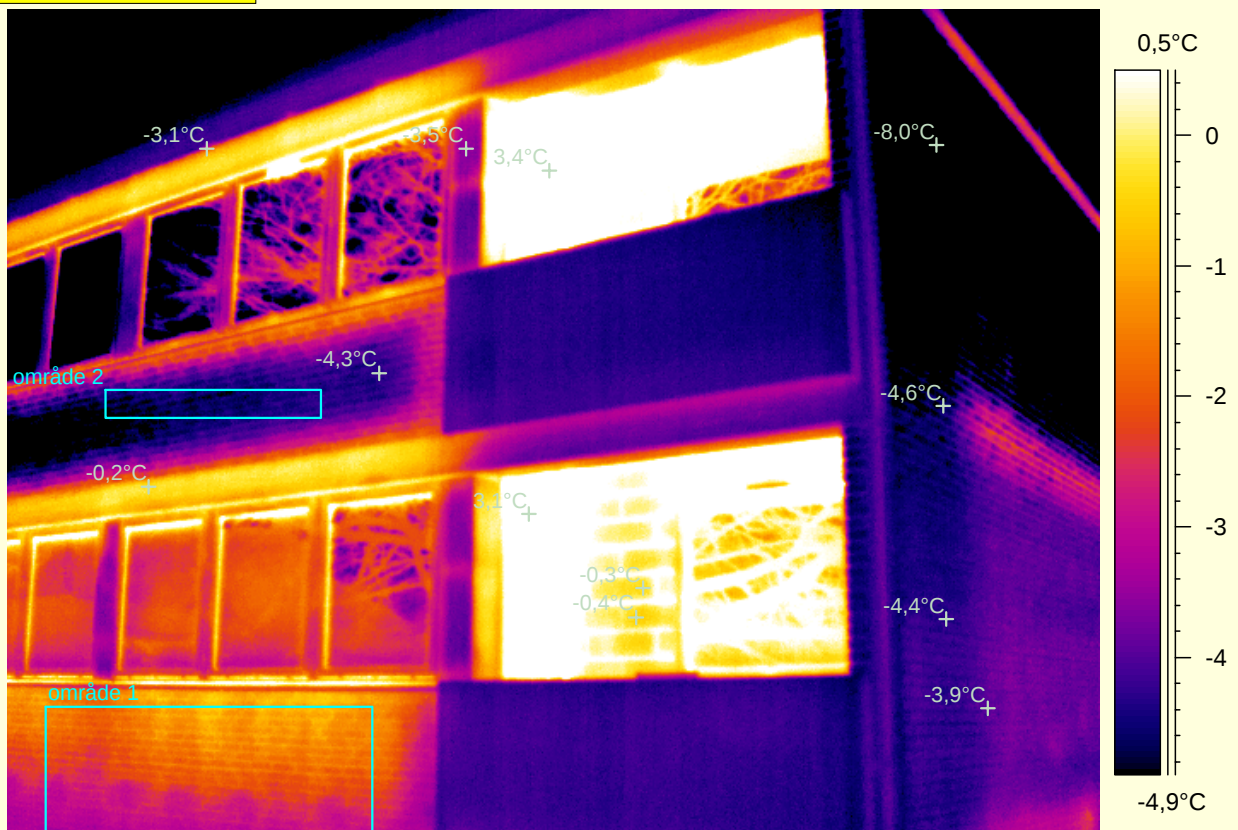

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-3,5°C	-0,3°C	-2,1°C
Område 2	-5,5°C	-3,9°C	-4,6°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbillednr.:

T9




Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**

Lokalitet: **Nr. 82C-D**

Bygningsdel: **Facade nederst set fra
have, mod C**

Termografi

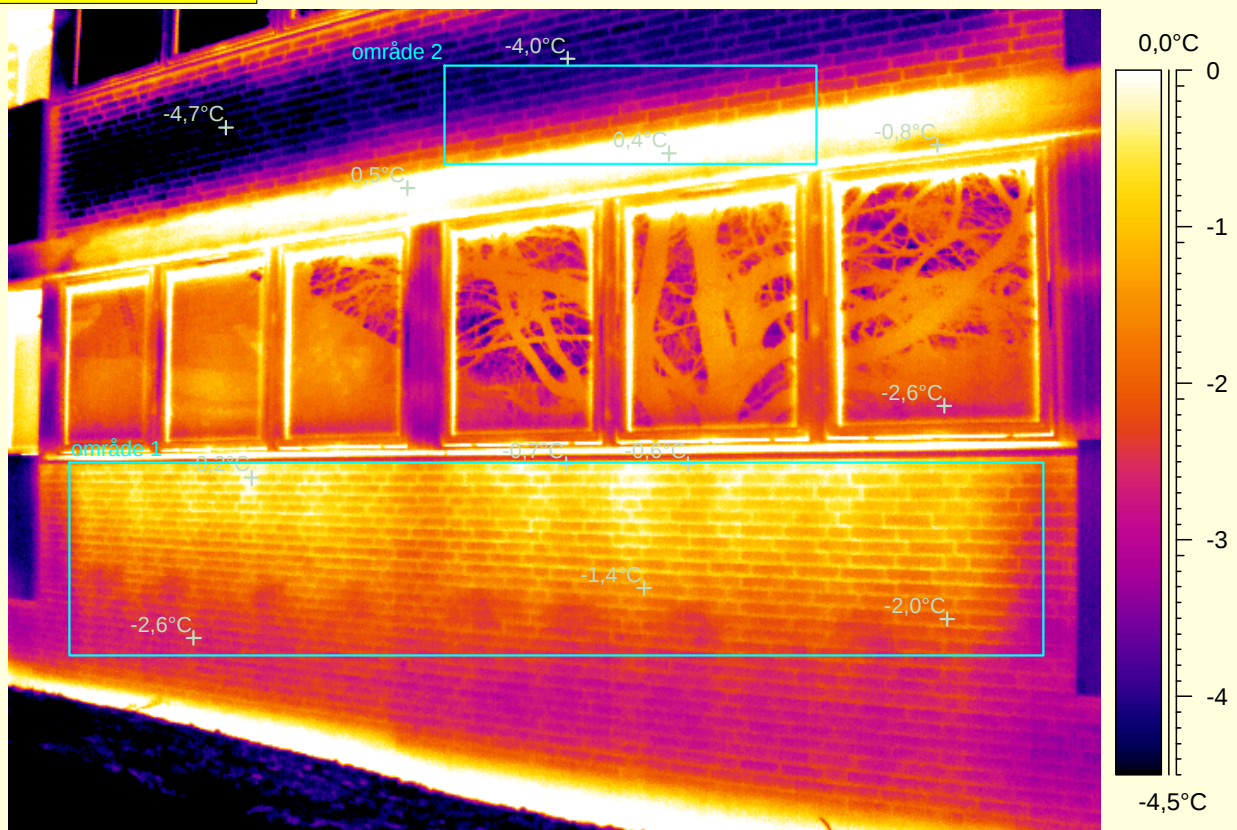

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-3,2°C	0,5°C	-1,5°C
Område 2	-4,6°C	0,7°C	-2,1°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbilledenr.:

T10




Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**

Lokalitet: **Nr. 82C-D**

Bygningsdel: **Facade øverst set fra have,
mod C og D**

Termografi

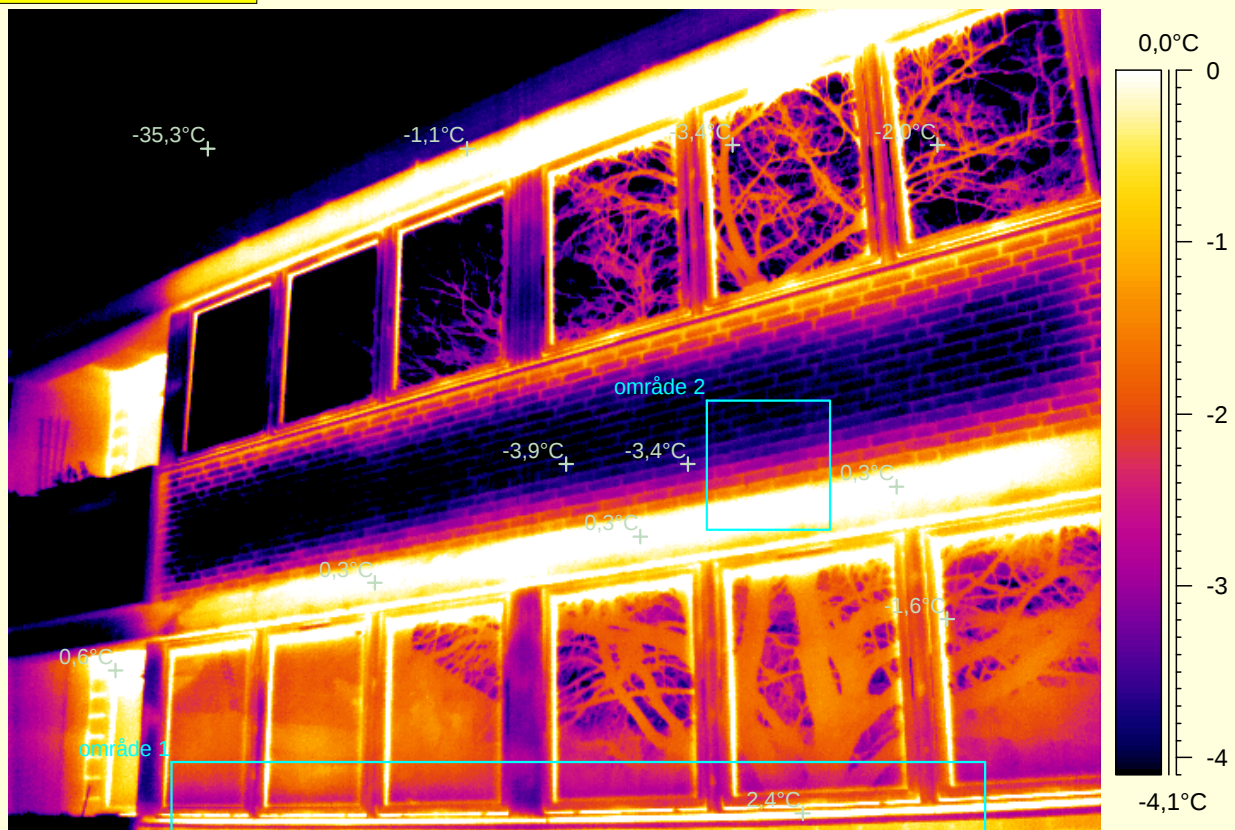

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-3,6°C	2,8°C	-1,6°C
Område 2	-4,4°C	0,7°C	-2,1°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbillednr.:

T11




Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**

Lokalitet: **Nr. 82C-D**

Bygningsdel: **Facade nederst set fra
have, mod D**

Termografi

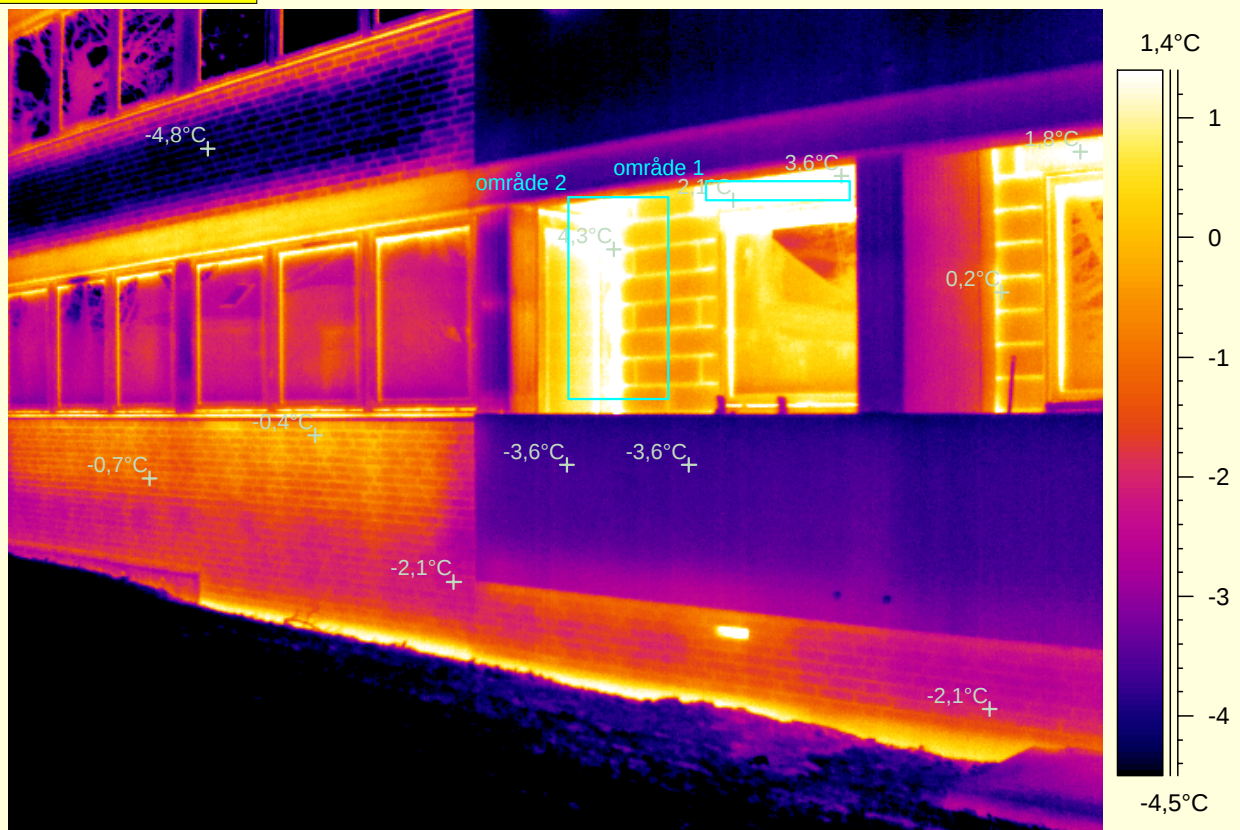

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-1,4°C	4,6°C	2,1°C
Område 2	-2,0°C	5,8°C	1,1°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbillednr.:

T12




Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**

Lokalitet: **Nr. 82C-D**

Bygningsdel: **Facade øverst set fra have,
mod D**

Termografi

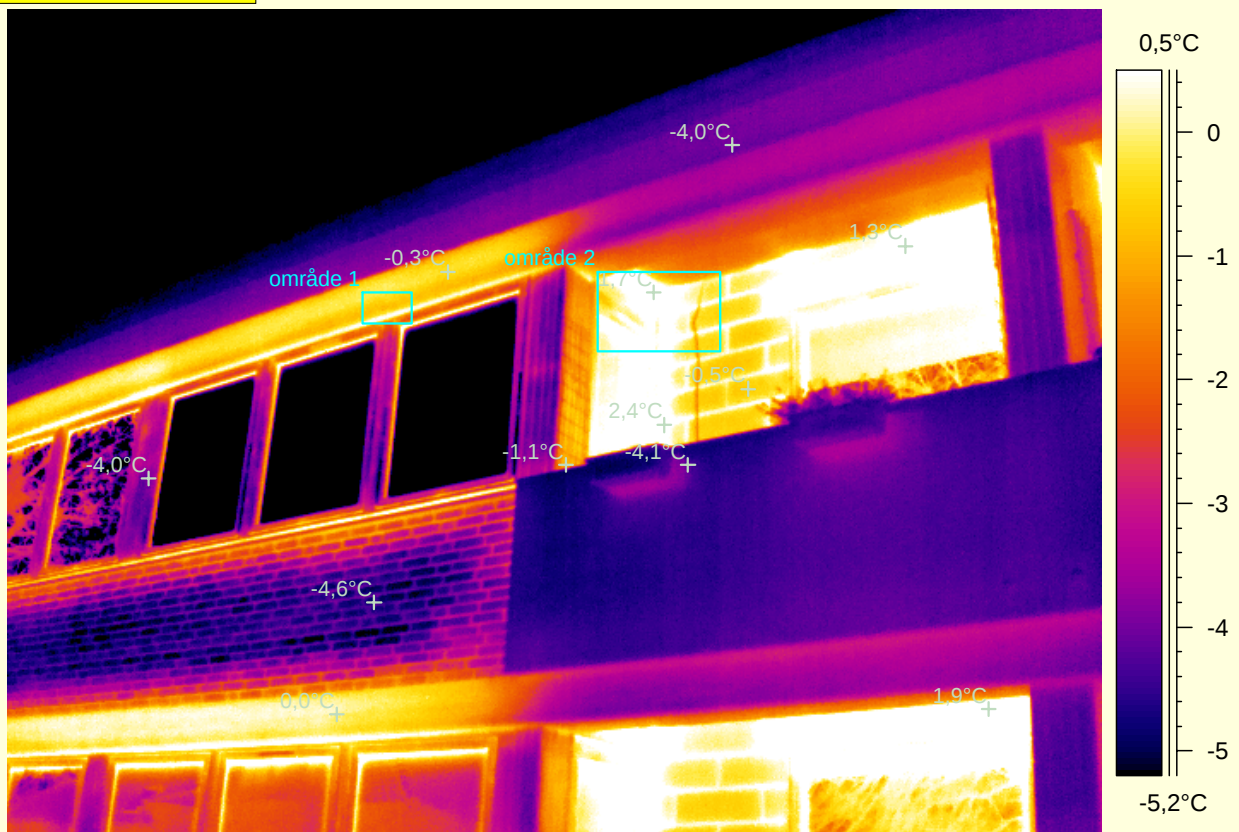

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-2,3°C	0,8°C	-0,5°C
Område 2	-1,7°C	4,5°C	0,7°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbillednr.:

T13



Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**


Lokalitet:

Nr. 82C-D

Bygningsdel:

Gavl mod D

Termografi

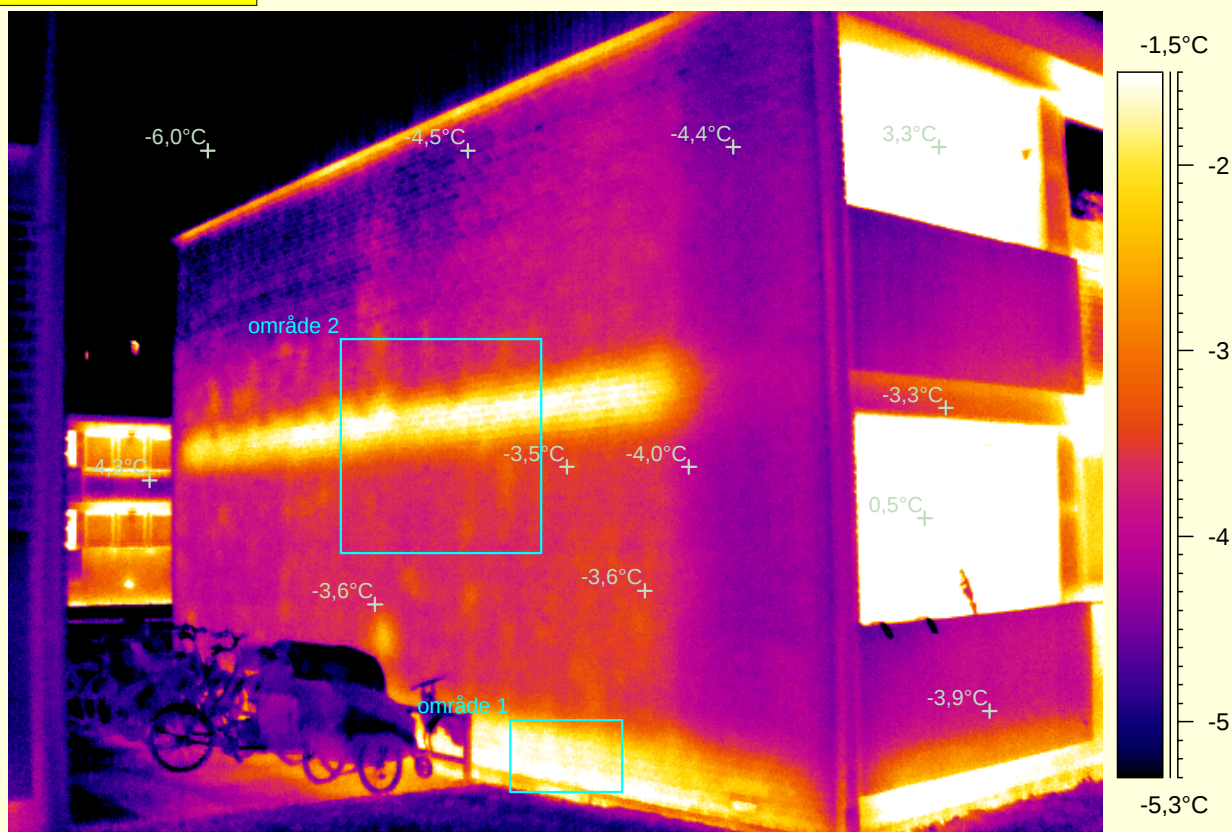

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-4,7°C	-0,5°C	-1,9°C
Område 2	-4,3°C	-1,1°C	-3,1°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbillednr.:

T14




Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**

Lokalitet: **Nr. 82C-D**

Bygningsdel: **Facade set fra P-plads, mod
D**

Termografi

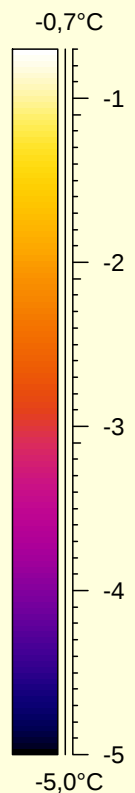

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-4,3°C	-3,3°C	-4,0°C
Område 2	-2,6°C	-0,5°C	-1,4°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbillednr.:

T15



Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**

Lokalitet: **Nr. 82C-D**

Bygningsdel: **Facade set fra P-plads, mod
C og D**

Termografi



Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-5,1°C	-2,4°C	-4,1°C
Område 2	-4,6°C	-1,6°C	-2,9°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbillednr.:

T16



Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**

Lokalitet: **Nr. 82C-D**

Bygningsdel: **Facade set fra P-plads, mod
C**

Termografi



Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-2,7°C	-0,7°C	-1,5°C
Område 2	-5,0°C	-2,2°C	-4,1°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbillednr.:

T17



Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**


Lokalitet:

Nr. 82E-F

Bygningsdel:

Gavl E

Termografi

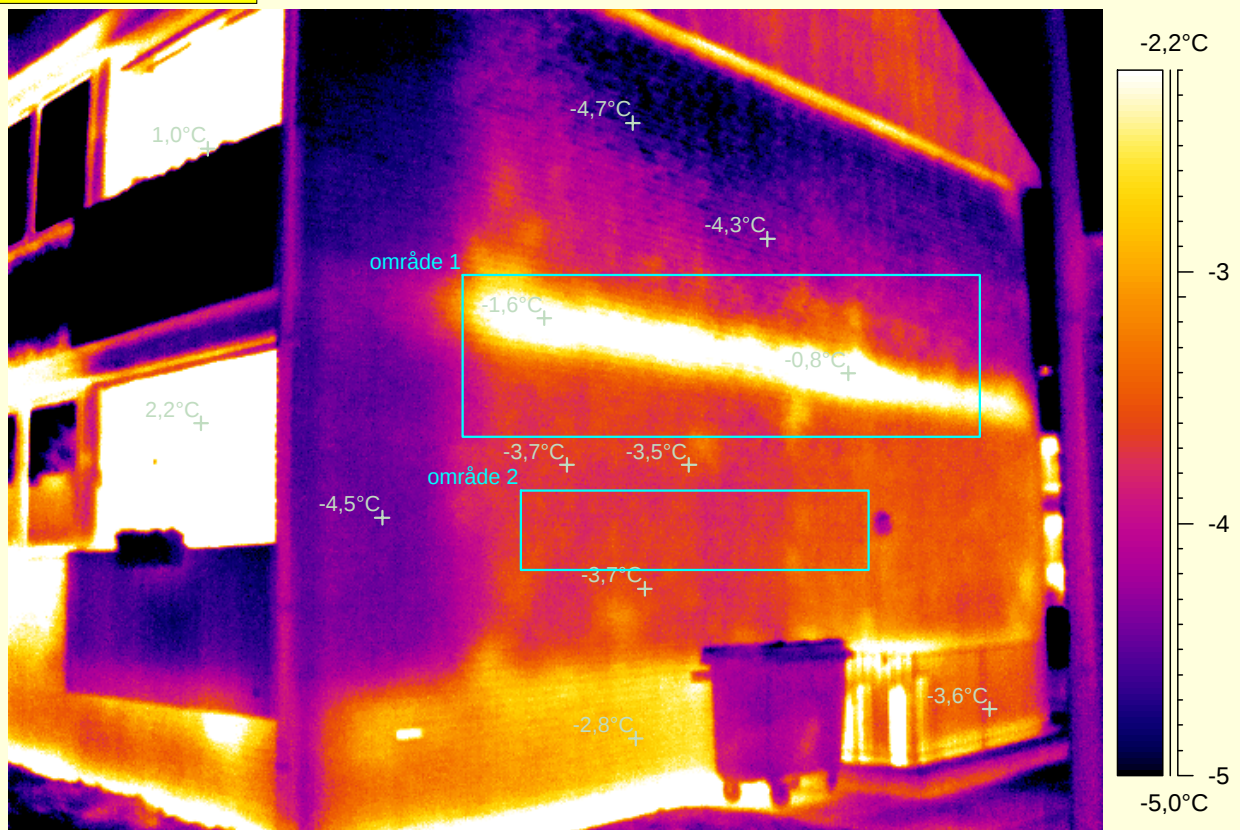

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-4,6°C	-0,4°C	-3,1°C
Område 2	-4,0°C	-3,1°C	-3,6°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbillednr.:

T18




Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**

Lokalitet: **Nr. 82E-F**

Bygningsdel: **Facade nederst set fra
have, mod E**

Termografi

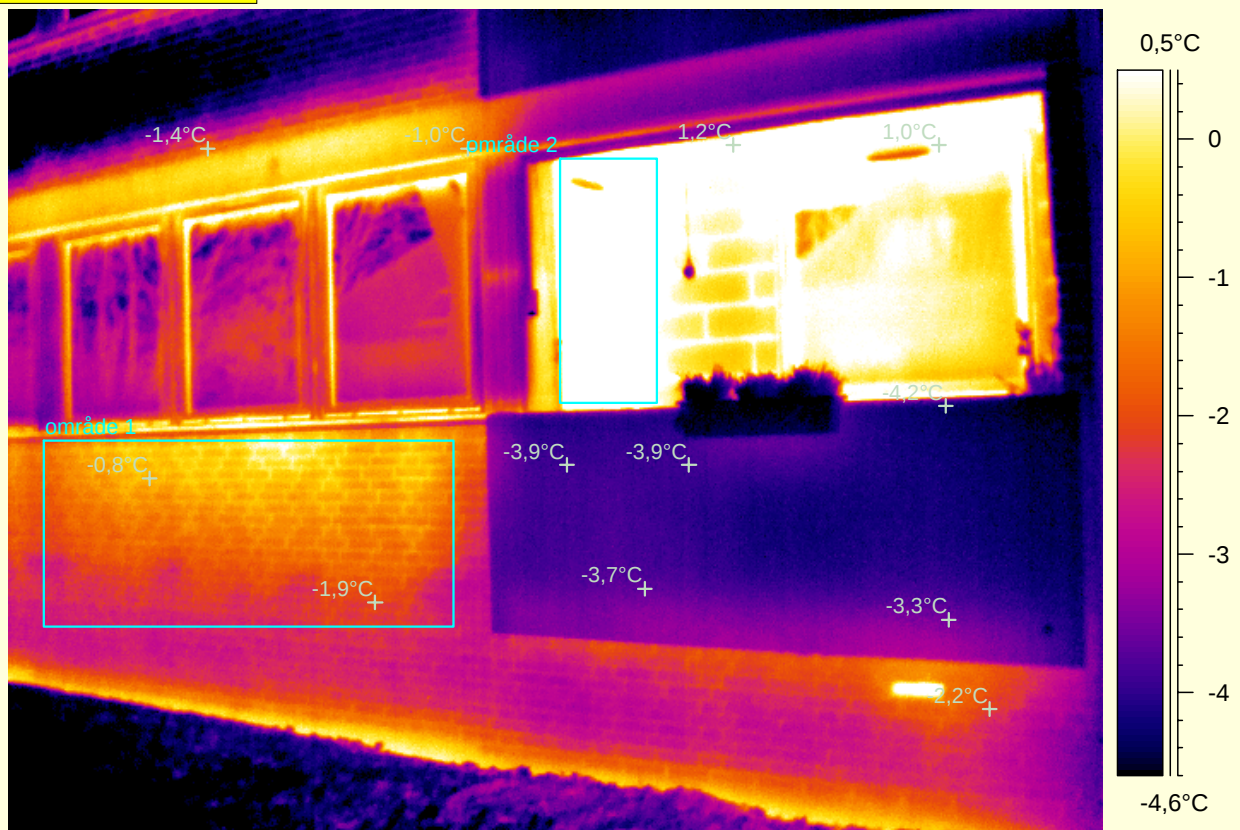

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-2,7°C	0,7°C	-1,5°C
Område 2	-1,8°C	6,3°C	2,0°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbillednr.:

T19




Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**

Lokalitet: **Nr. 82E-F**

Bygningsdel: **Facade øverst set fra have,
mod E**

Termografi

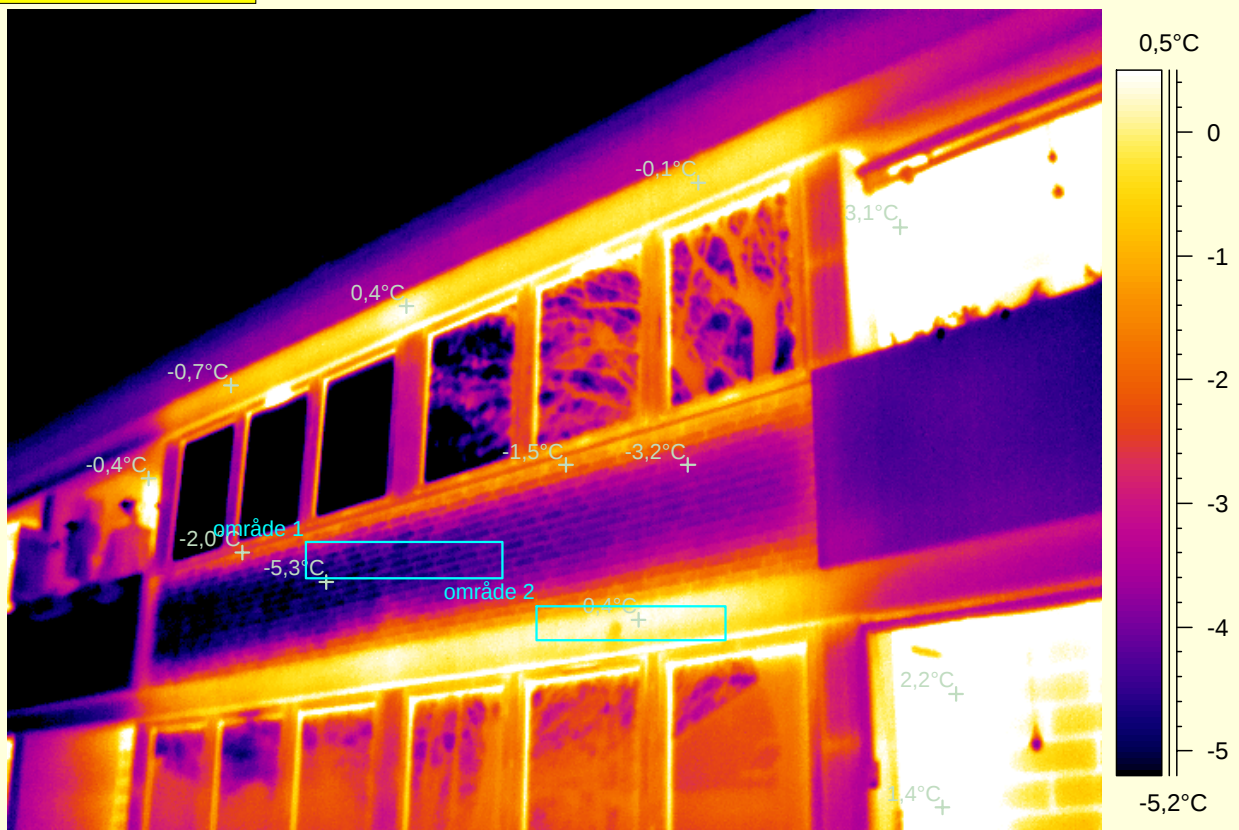

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-5,3°C	-2,2°C	-4,4°C
Område 2	-1,7°C	1,1°C	0,0°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbillednr.:

T20




Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**

Lokalitet: **Nr. 82E-F**

Bygningsdel: **Facade nederst set fra
have, mod E og F**

Termografi

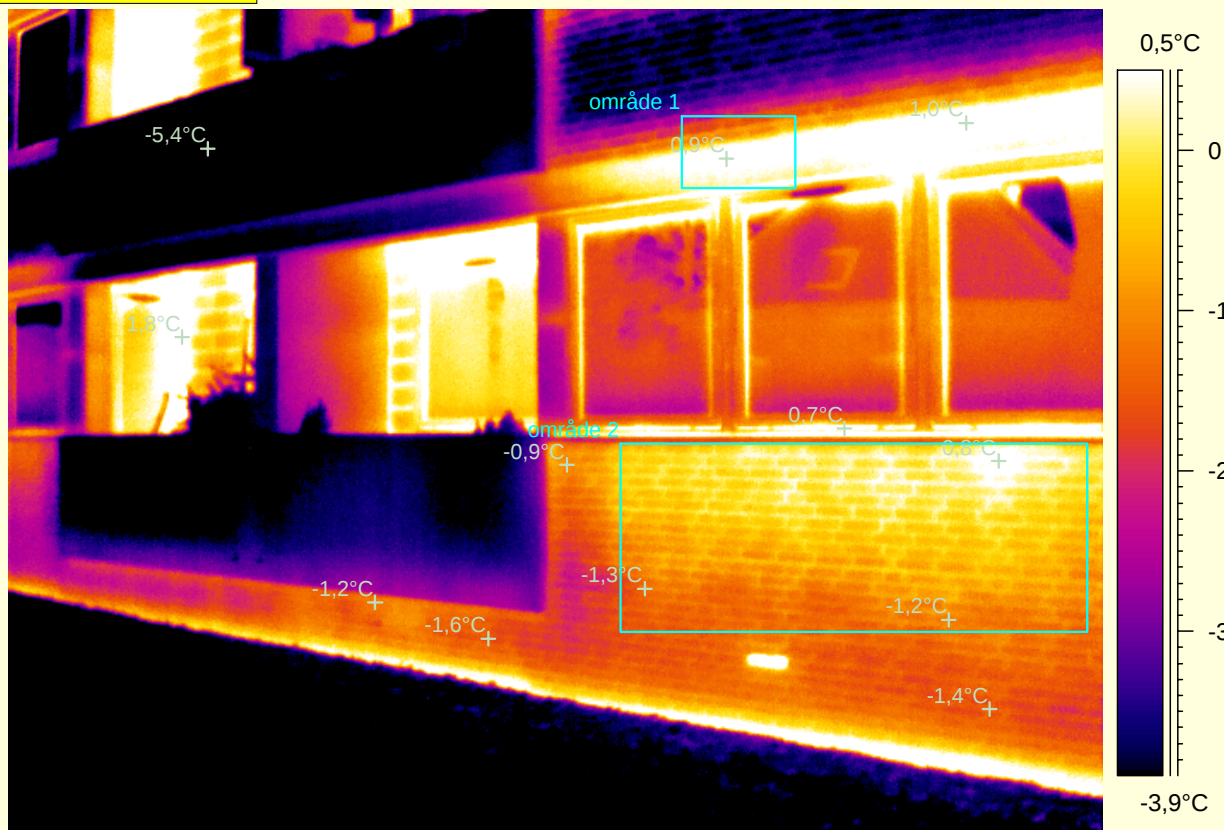

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-2,5°C	1,3°C	-0,1°C
Område 2	-1,9°C	1,0°C	-0,5°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbillednr.:

T21




Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**

Lokalitet: **Nr. 82E-F**

Bygningsdel: **Facade øverst set fra have,
mod E og F**

Termografi

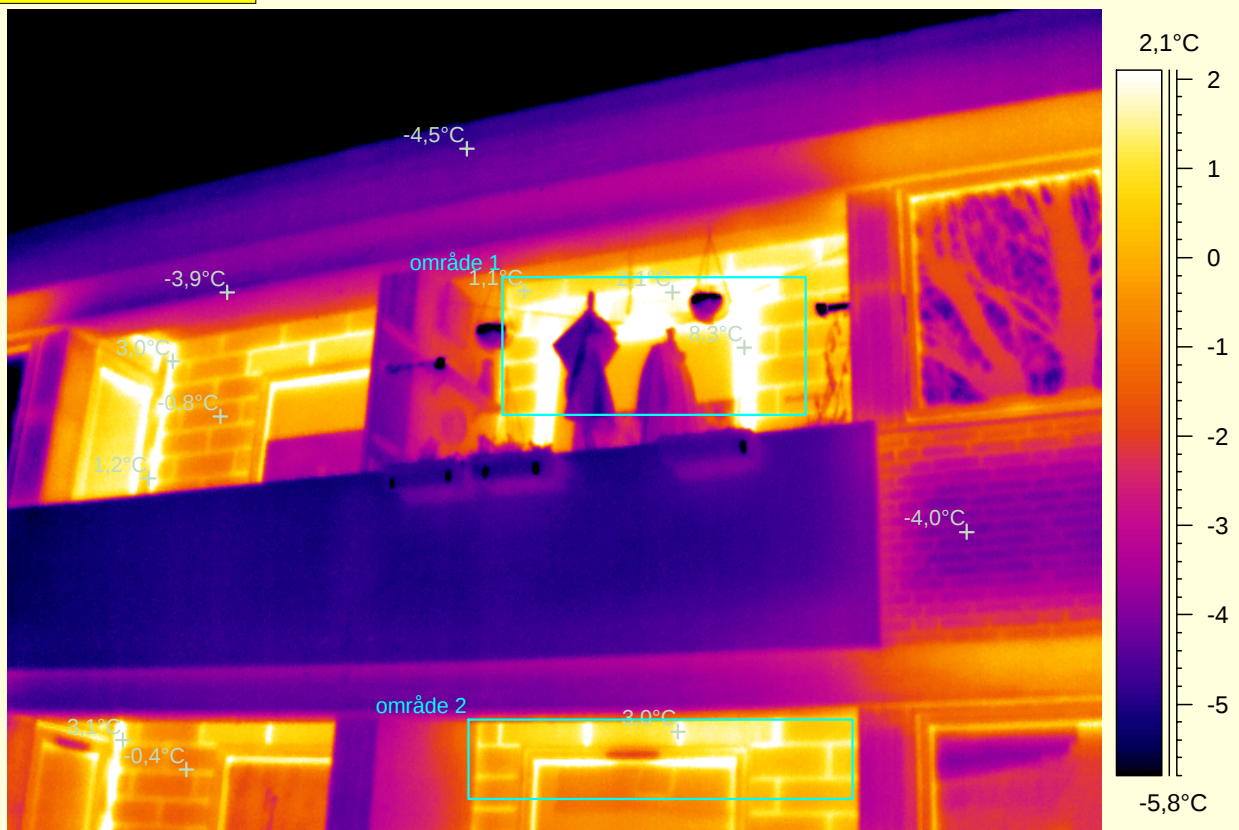

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-15,1°C	11,2°C	0,4°C
Område 2	-2,1°C	3,8°C	0,5°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbillednr.:

T22




Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**

Lokalitet: **Nr. 82E-F**

Bygningsdel: **Facade nederst set fra
have, mod F**

Termografi

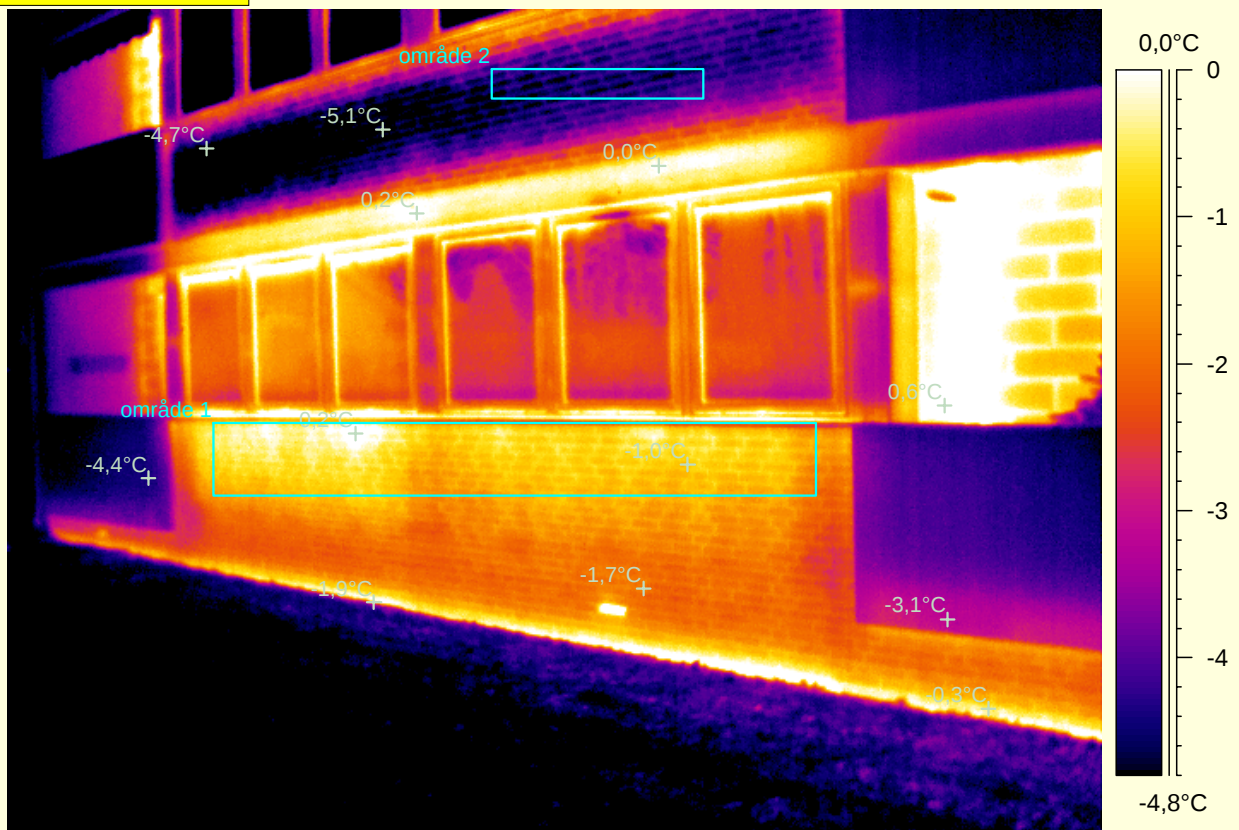

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-2,6°C	0,7°C	-0,9°C
Område 2	-5,1°C	-3,6°C	-4,4°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbilledenr.:

T23




Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**

Lokalitet: **Nr. 82E-F**

Bygningsdel: **Facade øverst set fra have,
mod F**

Termografi

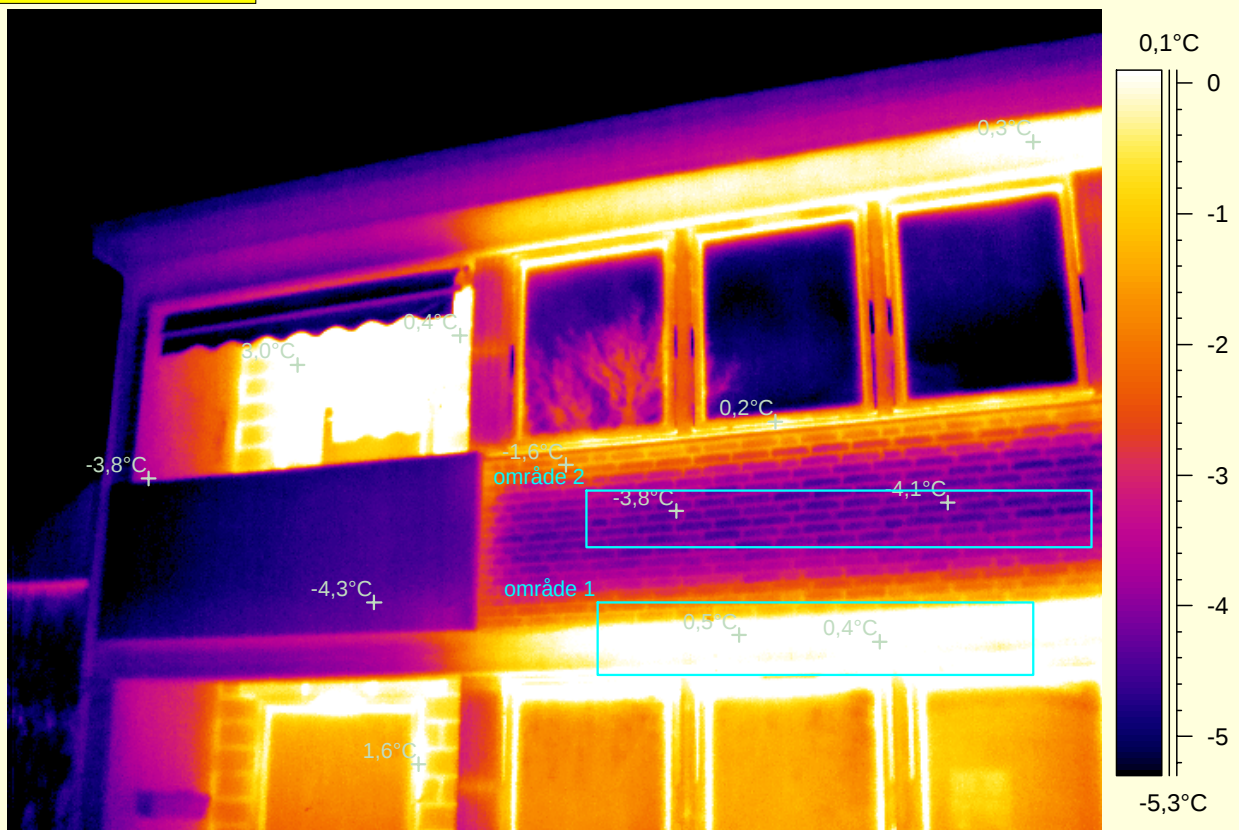

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-2,2°C	2,7°C	0,2°C
Område 2	-4,8°C	-3,2°C	-4,1°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbillednr.:

T24




Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**

Lokalitet: **Nr. 82E-F**

Bygningsdel: **Facade mod Terrasse i nr. F
st.**

Termografi

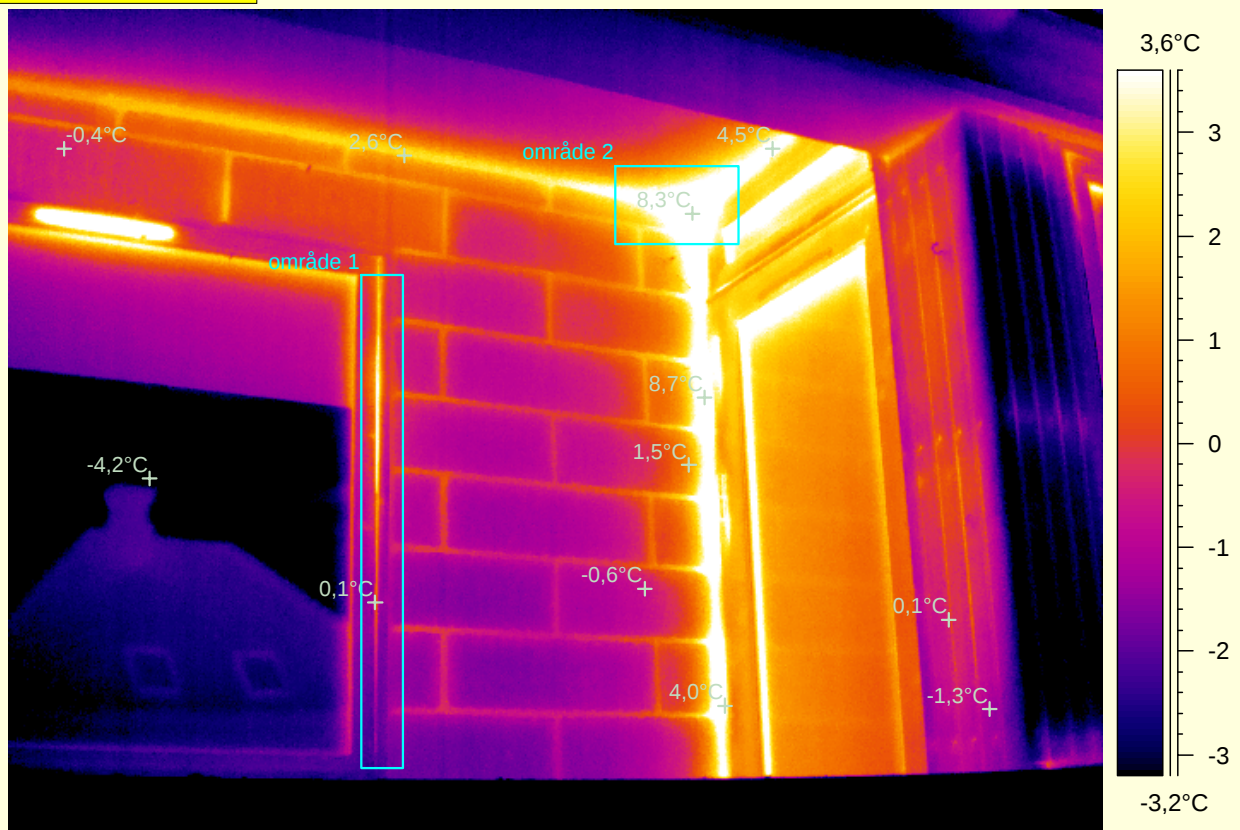

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-2,5°C	3,9°C	-0,6°C
Område 2	0,8°C	9,1°C	3,9°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbillednr.:

T25



Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**


Lokalitet:

Nr. 82E-F

Bygningsdel:

Gavl mod F

Termografi

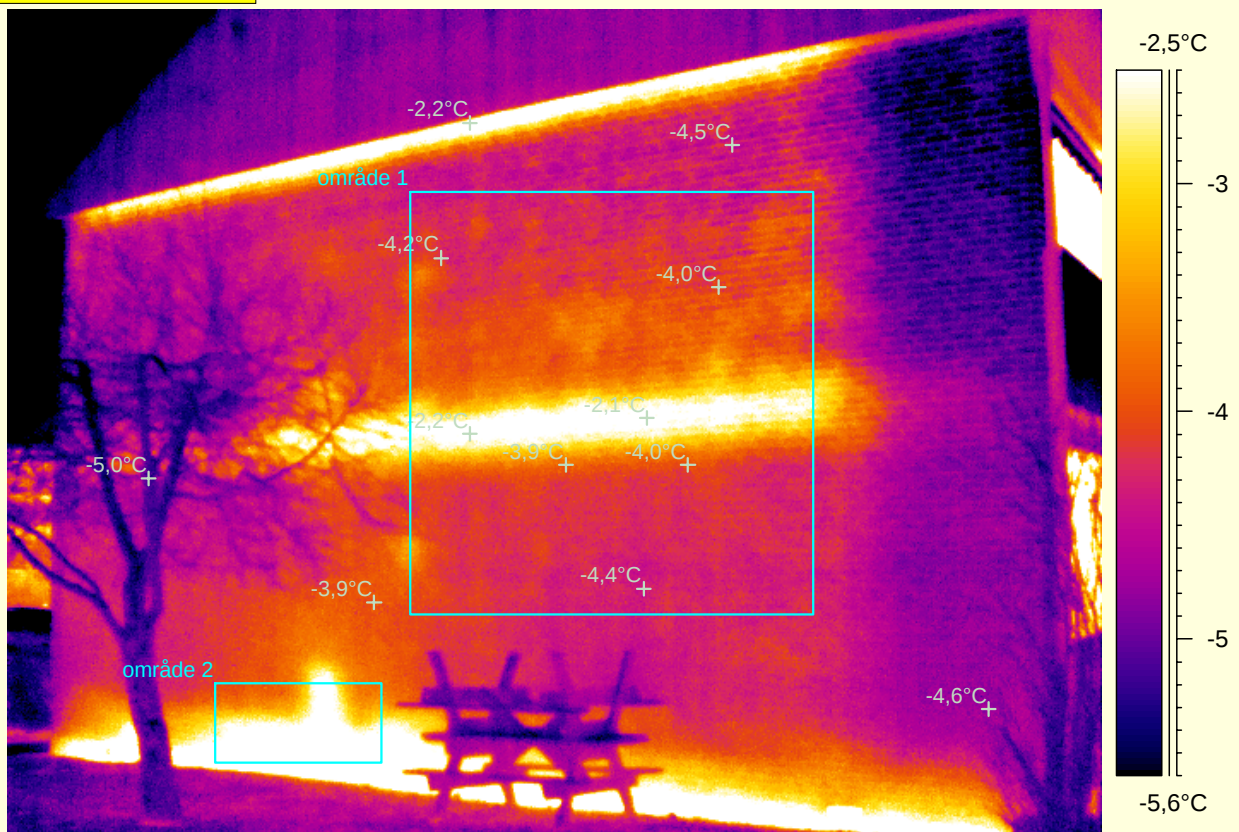

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-4,8°C	-1,8°C	-3,9°C
Område 2	-4,2°C	3,2°C	-2,5°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbilledenr.:

T26



Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**

Lokalitet: **Nr. 82E-F**

Bygningsdel: **Facade set fra P-plads, mod
F**

Termografi



Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-2,9°C	-1,9°C	-2,5°C
Område 2	-3,9°C	-1,6°C	-2,7°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbillednr.:

T27




Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**

Lokalitet: **Nr. 82E-F**

Bygningsdel: **Facade set fra P-plads, mod
E og F**

Termografi

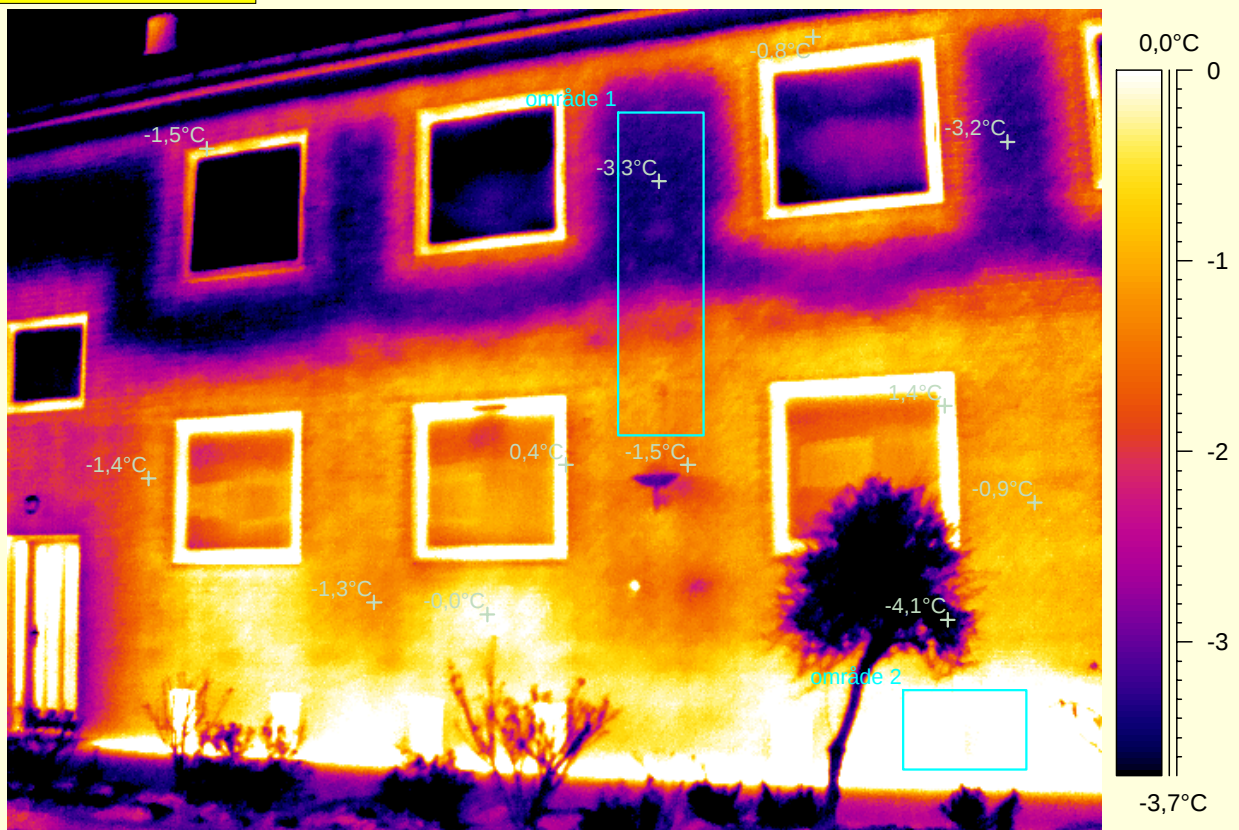

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-3,8°C	-0,8°C	-2,5°C
Område 2	-0,2°C	5,3°C	1,2°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbillednr.:

T28




Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**

Lokalitet: **Nr. 82E-F**

Bygningsdel: **Facade set fra P-plads, mod
E**

Termografi

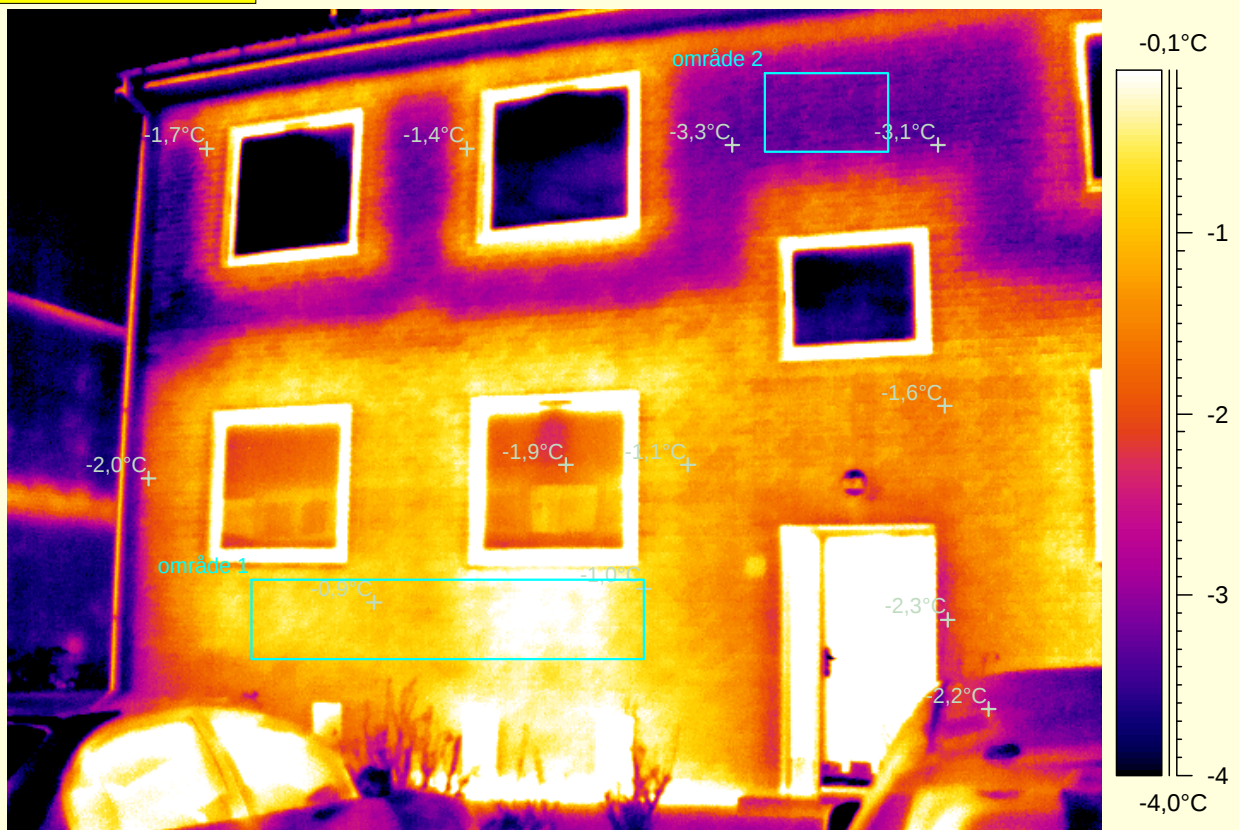

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-1,3°C	0,4°C	-0,5°C
Område 2	-3,7°C	-2,6°C	-3,2°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbilledenr.:

T29



Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**


Lokalitet:

Nr. 82G-H

Bygningsdel:

Gavl G

Termografi

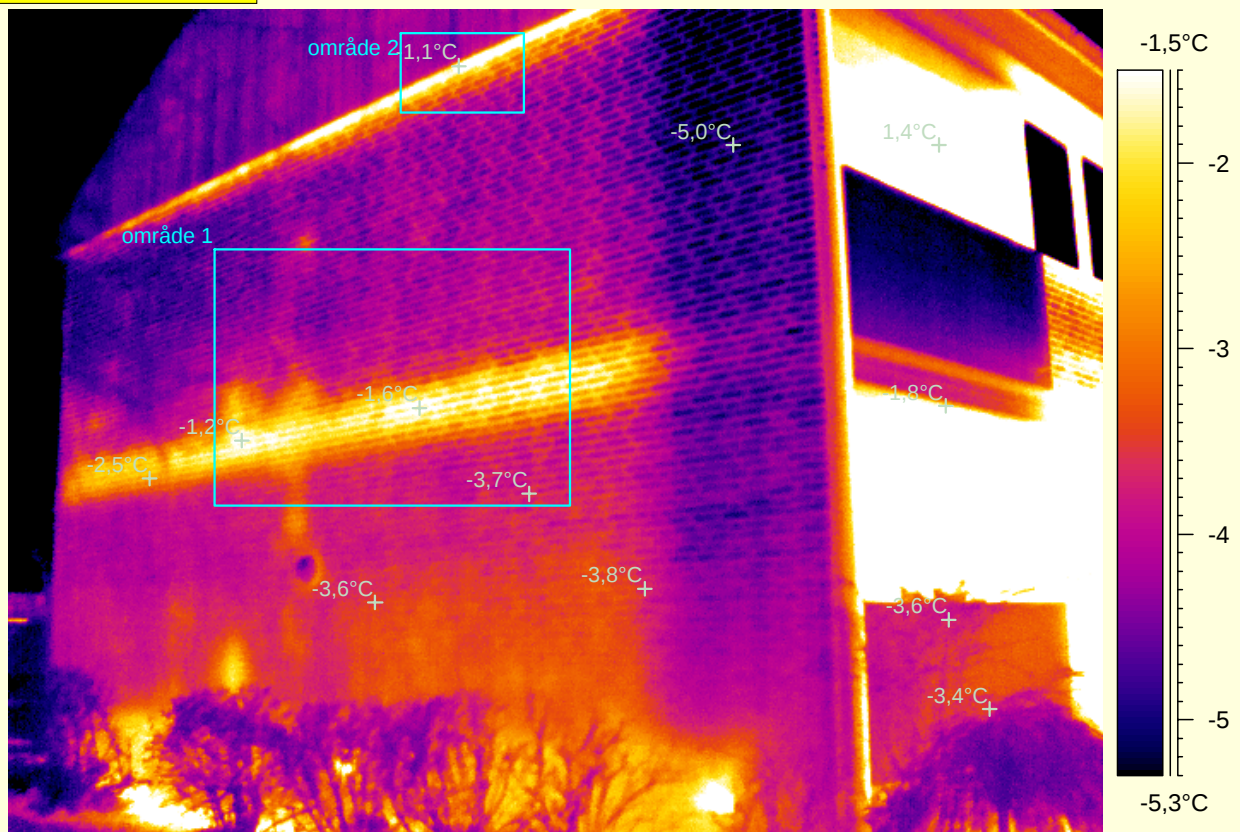

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-5,0°C	-1,1°C	-3,5°C
Område 2	-4,7°C	-0,8°C	-3,3°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbillednr.:

T30




Stednavn/adresse: Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum

Ansvarlig/rekvirent: Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød

Lokalitet: Nr. 82G-H

Bygningsdel: Facade set fra vej, mod G

Termografi

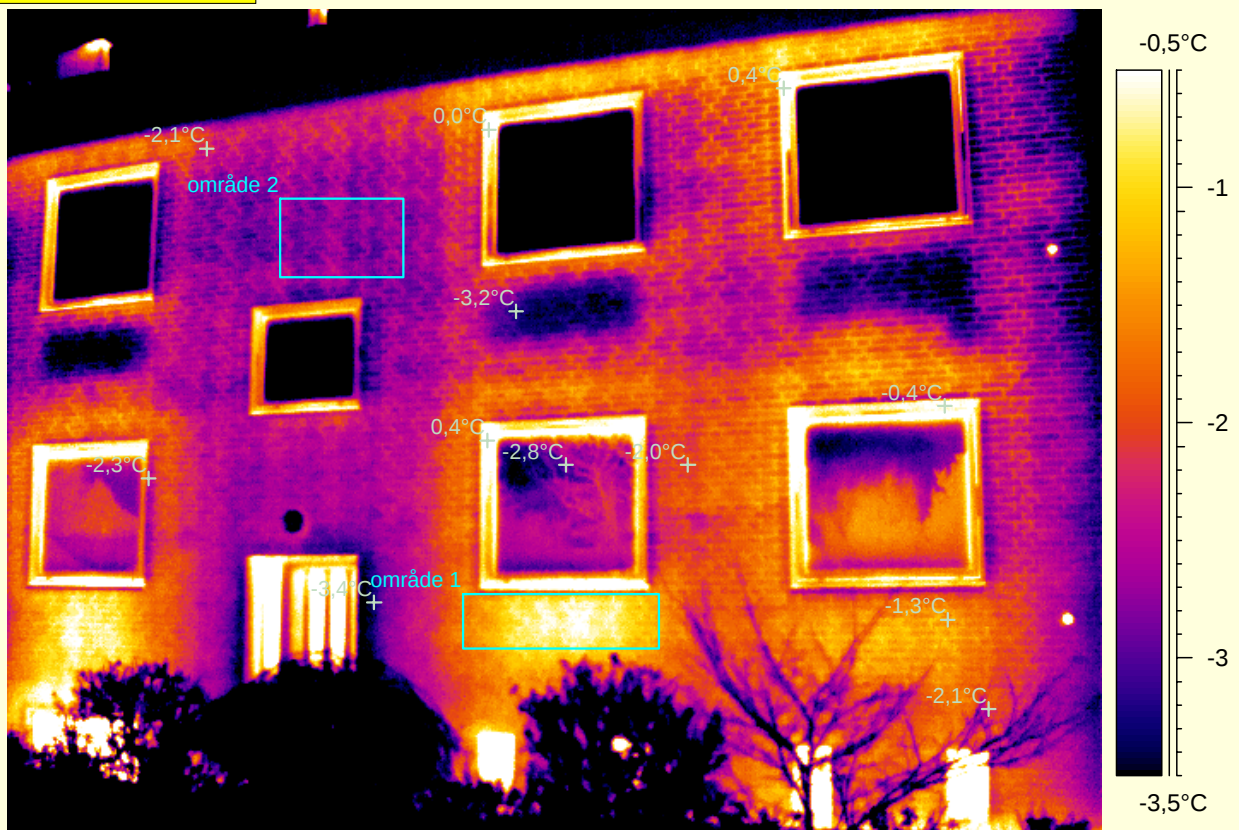

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-2,0°C	-0,3°C	-1,0°C
Område 2	-3,2°C	-2,2°C	-2,7°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbillednr.:

T31




Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**

Lokalitet: **Nr. 82G-H**

Bygningsdel: **Facade set fra vej, mod H**

Termografi

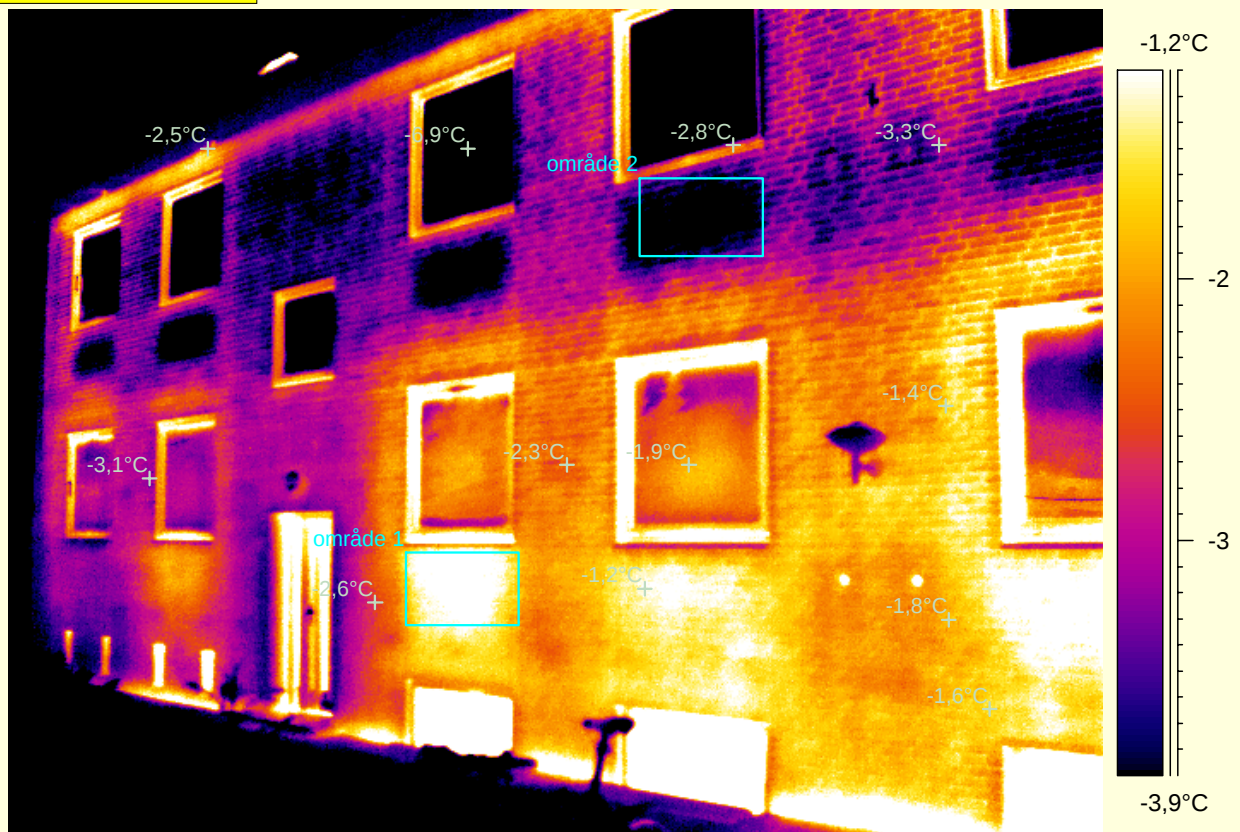

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-2,1°C	-0,5°C	-1,2°C
Område 2	-4,8°C	-2,6°C	-4,0°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbillednr.:

T32




Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**

Lokalitet: **Nr. 82G-H**

Bygningsdel: **Facade set fra venstre, mod
terrasse i G**

Termografi

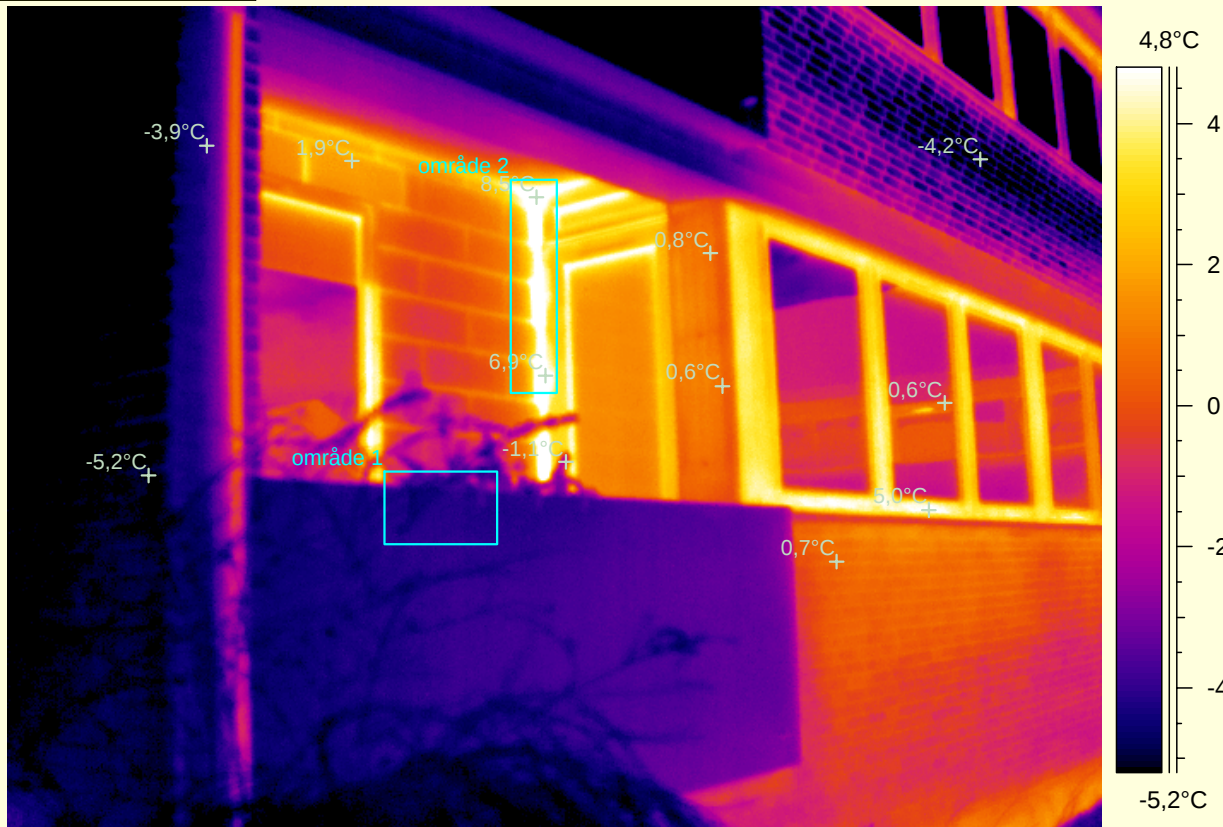

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-4,8°C	1,9°C	-4,0°C
Område 2	0,7°C	9,4°C	3,9°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbillednr.:

T33




Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**

Lokalitet: **Nr. 82G-H**

Bygningsdel: **Facade set fra P-plads, mod
G**

Termografi

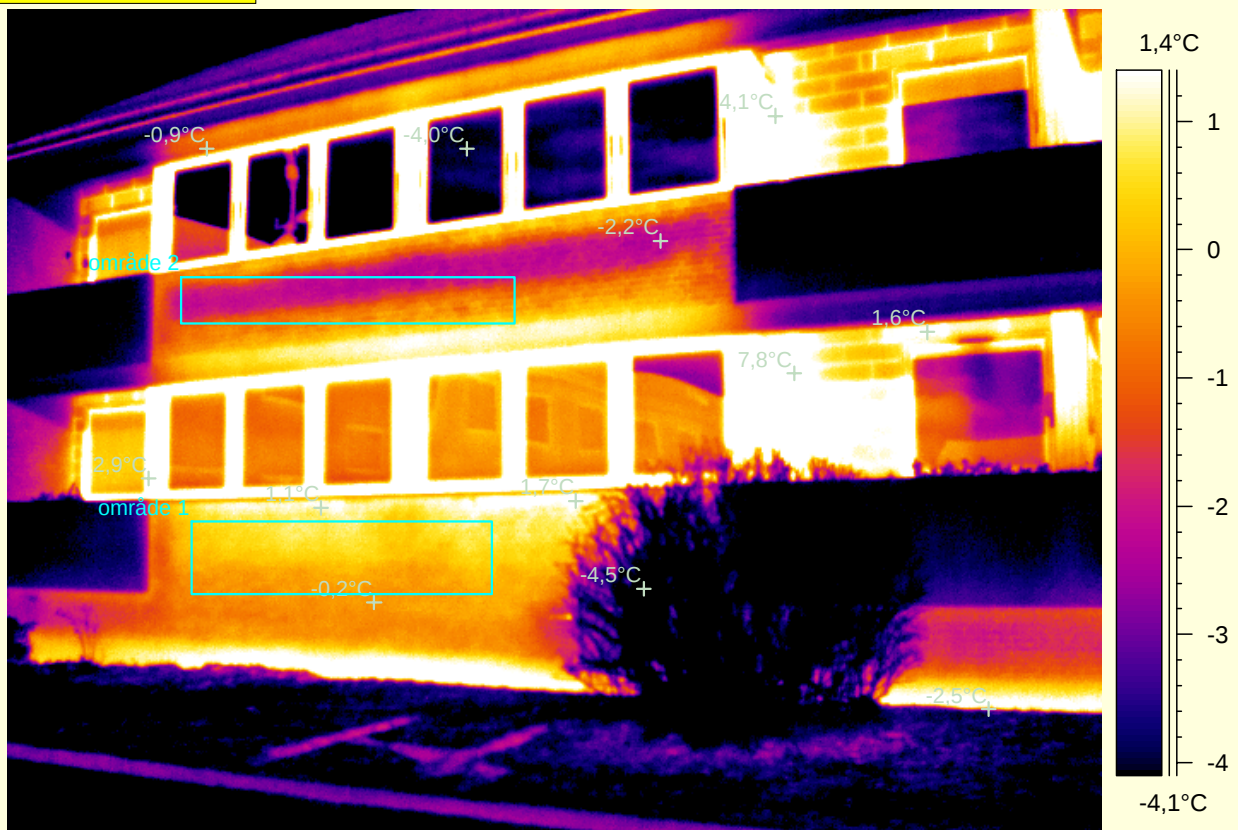

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-0,8°C	1,2°C	0,2°C
Område 2	-2,6°C	1,0°C	-1,3°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering


Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbilledenr.:

T34

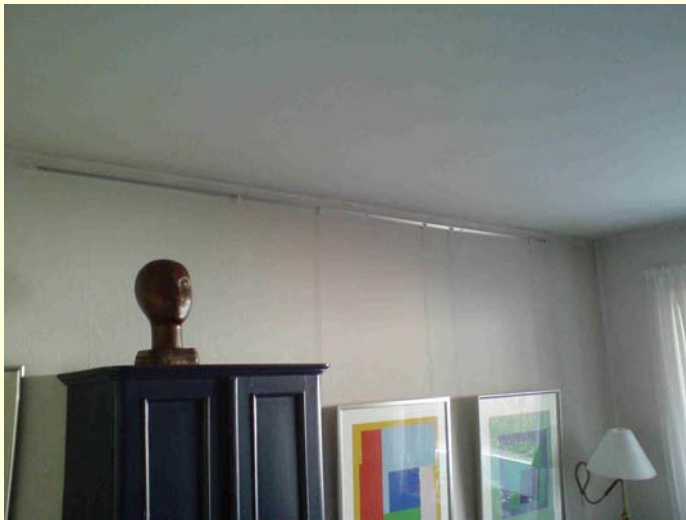


Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**

Lokalitet: **Nr. 82E, st.tv.: Stue**

Bygningsdel: **Loft/væg samling tv. for
vindue**

Termografi

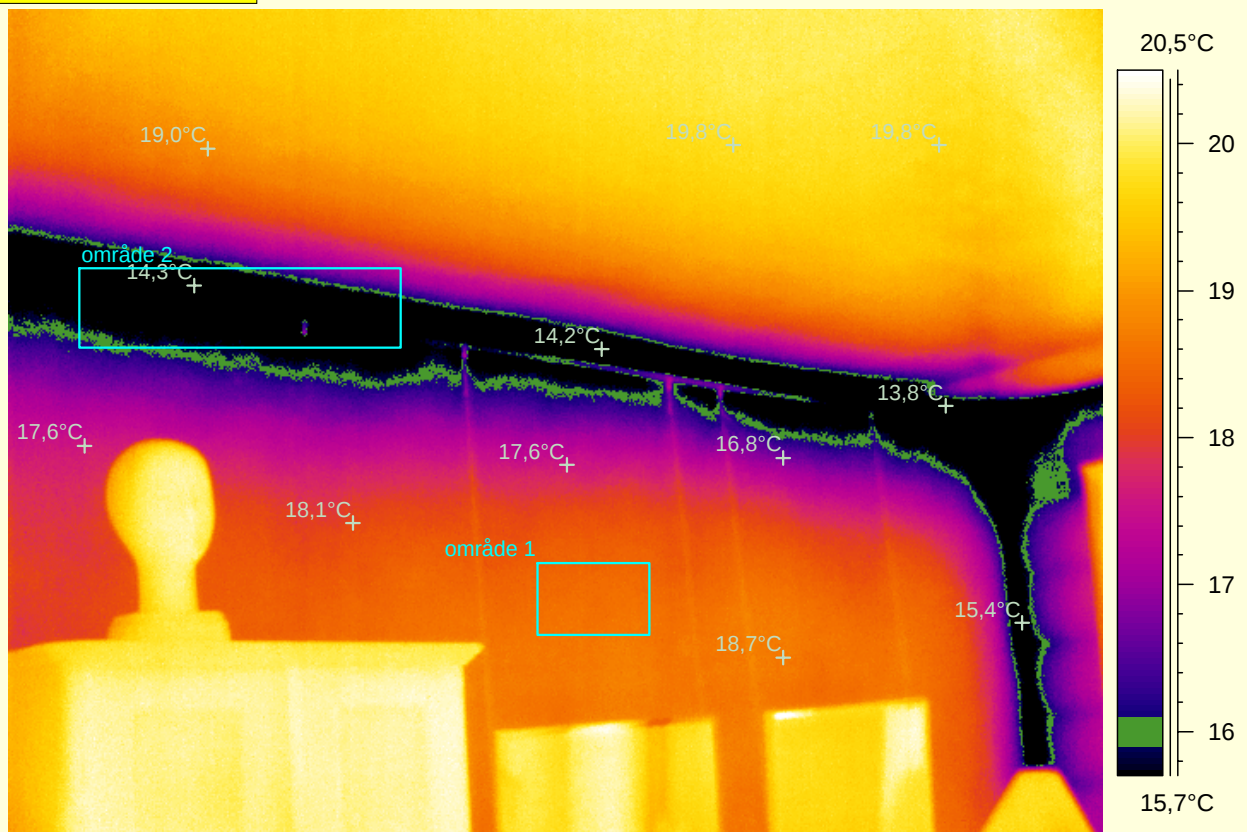

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	18,3°C	18,8°C	18,6°C
Område 2	14,0°C	17,4°C	15,2°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbillednr.:

T35




Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**

Lokalitet: **Nr. 82E, st.tv.: Stue**

Bygningsdel: **Vinduesparti, højre del**

Termografi

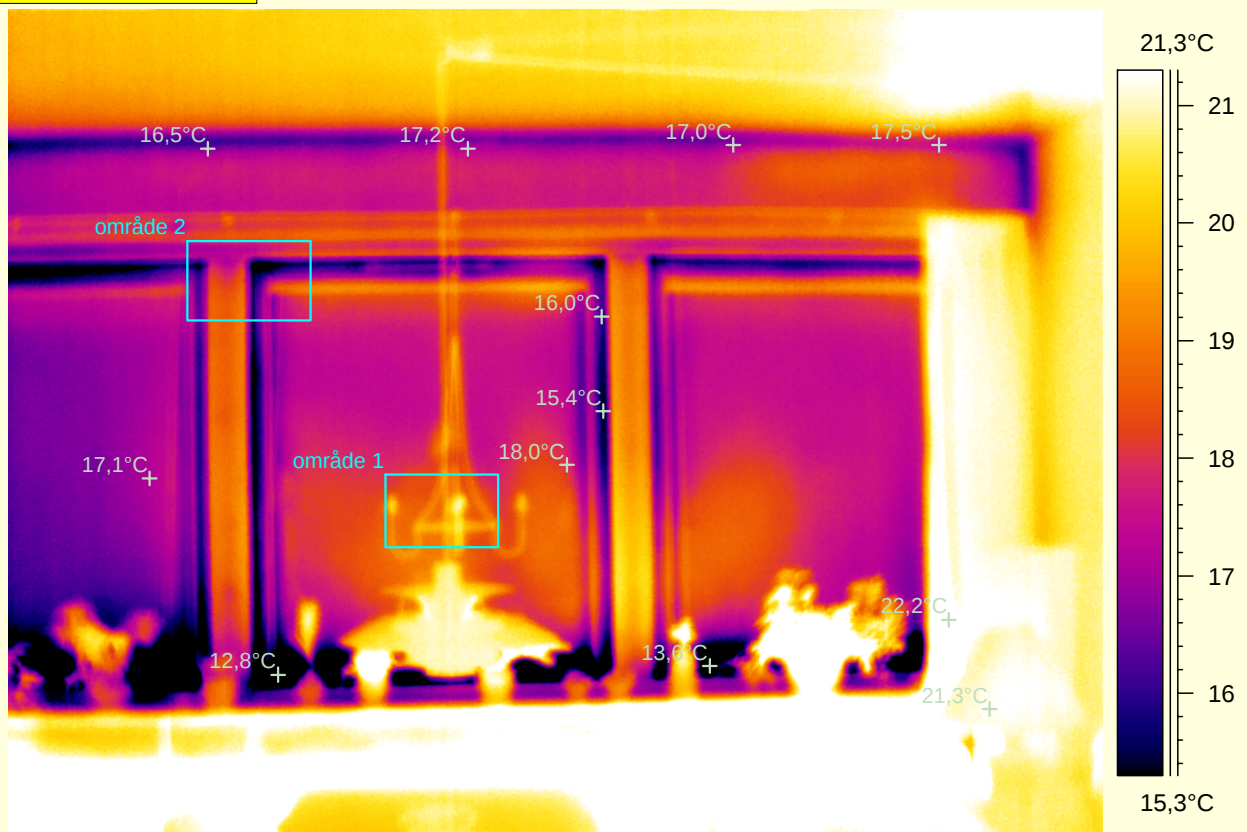

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	17,7°C	21,1°C	19,0°C
Område 2	14,2°C	19,1°C	17,4°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering


Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbillednr.:

T36

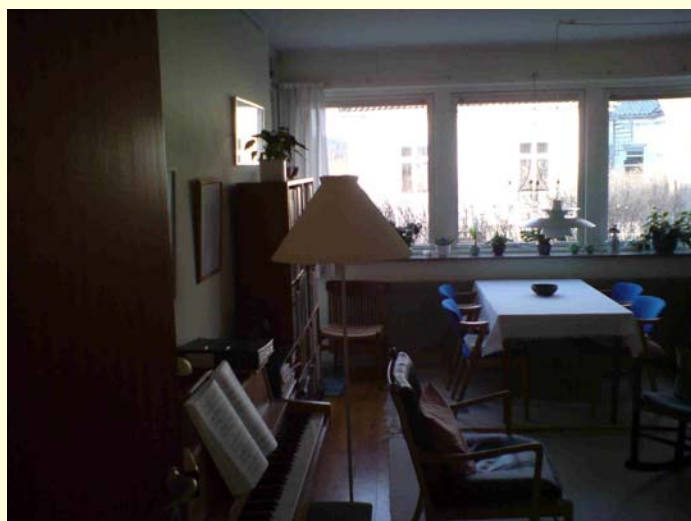


Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**

Lokalitet: **Nr. 82E, st.tv.: Stue**

Bygningsdel: **Vinduesparti, venstre del**

Termografi

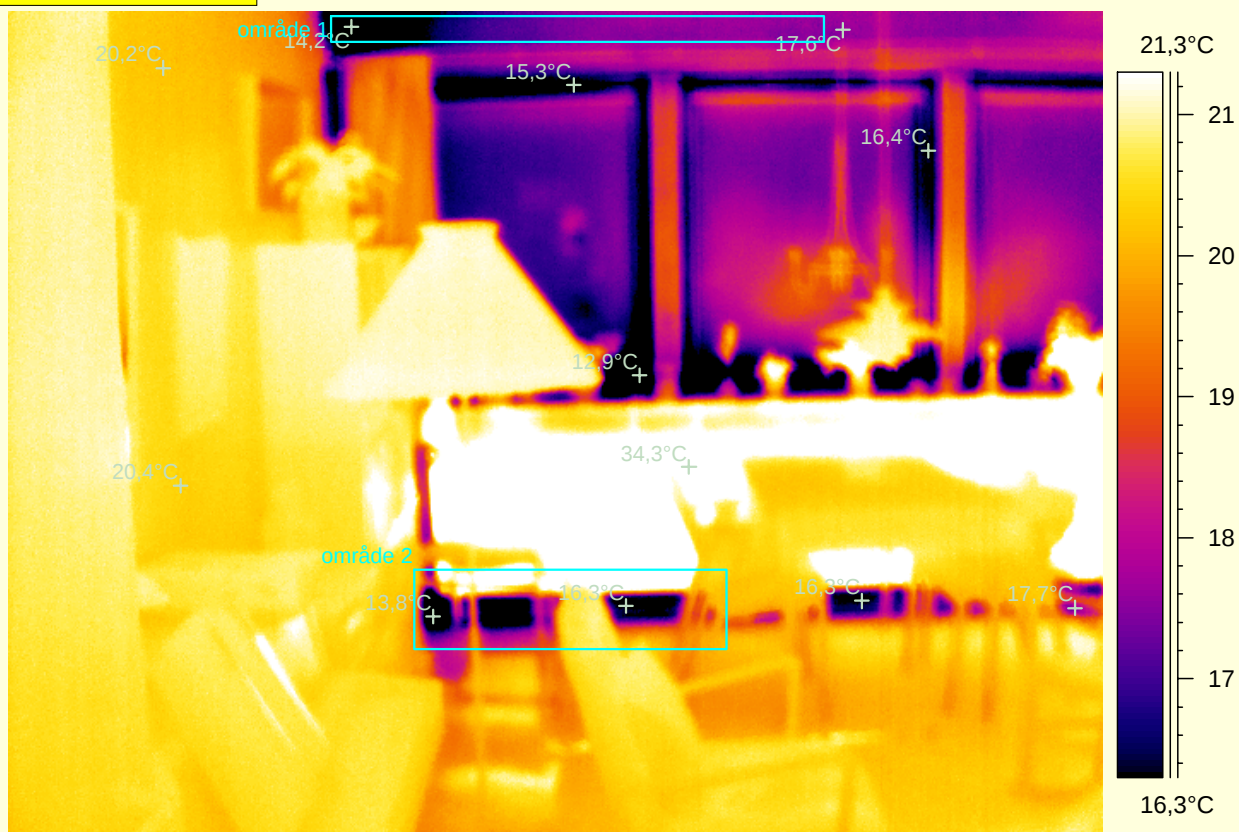

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	13,7°C	18,0°C	17,0°C
Område 2	13,6°C	25,8°C	19,4°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbillednr.:

T44



Stednavn/adresse: **Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum**

Ansvarlig/rekvirent: **Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød**

Lokalitet: **Nr. 80C**

Bygningsdel: **Facade set fra P-plads mod
C, set langt fra**

Termografi



Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-3,8°C	7,9°C	-0,2°C
Område 2	-3,6°C	3,0°C	-0,3°C

Anmærkninger:

Delta-Prosas Termografering

Identifikation

Tilstandsrapportnr.:

280211_byg.

Tilstandsbilledenr.:

T45




Stednavn/adresse: Farum Hovedgade 82A-H
og 80C+D - 3520 Farum

Ansvarlig/rekvirent: Ishøy & Madsen A/S Rådg.
Ing., Roskildevej 12A - 3400
Hillerød

Lokalitet: Nr. 80D

Bygningsdel: Facade set fra P-plads mod
D, set langt fra

Termografi

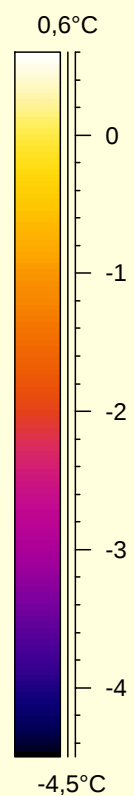

Område/måling	Laveste temperatur	Højeste temperatur	Gennemsnitstemp.
Område 1	-2,3°C	0,1°C	-1,0°C
Område 2	-4,2°C	7,6°C	-0,8°C

Anmærkninger: